


Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

2609141206 (2014.08) 0/443 EURO

2 609 141 206

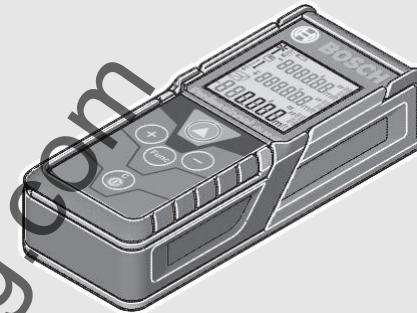

GLM 40 Professional



de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Originalbrugsanvisning
sv Bruksanvisning ioriginal
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletmetalimati
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации


uk Оригінальні інструкції з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство заработка
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalnu upute za rad
et Algupārane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar ՀՅՈՒԽԱ ԿՏԵՍՅՈՒՆԱ ՀՐԱՎՏՅՄԱՆ
fa زبان اصلی کاربردی و آموزشی



2 |


Deutsch.....	Seite 6
English.....	Page 20
Français	Page 36
Español.....	Página 51
Português.....	Página 67
Italiano	Página 81
Nederlands.....	Página 96
Dansk	Side 110
Svenska.....	.Sida 123
Norsk.....	Side 136
SuomiSivu 149
ΕλληνικάΣελίδα 162
Türkçe.....	Sayfa 176
Polski.....	Strona 191
Český.....	Strana 206
Slovensky	Strana 219
Magyar.....	Oldal 232
Русский	Страница 246
Українська	Сторінка 262
Қазақша	Бет 277
Română.....	Pagina 291
Български.....	Страница 305
Македонски.....	Страна 319
Srpski	Strana 333
Slovenščina	Stran 347
Hrvatski.....	Stranica 360
Eesti	Lehekülg 373
Latviešu.....	Lappuse 386
Lietuviškai.....	Puslapis 400
عربی	صفحة 427
فارسی	صفحه 442

3 |

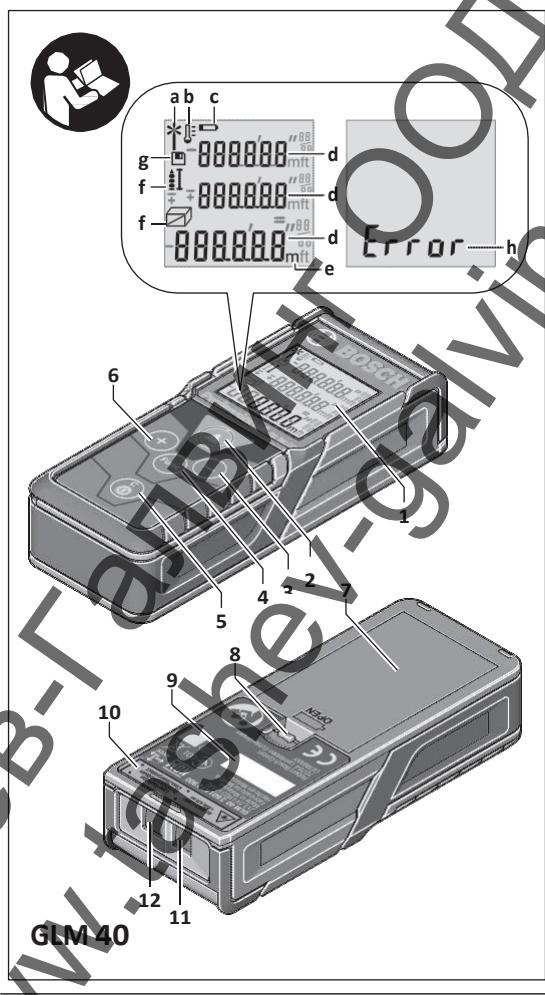


2 609 141 206 | (14.8.14)

Bosch Power Tools

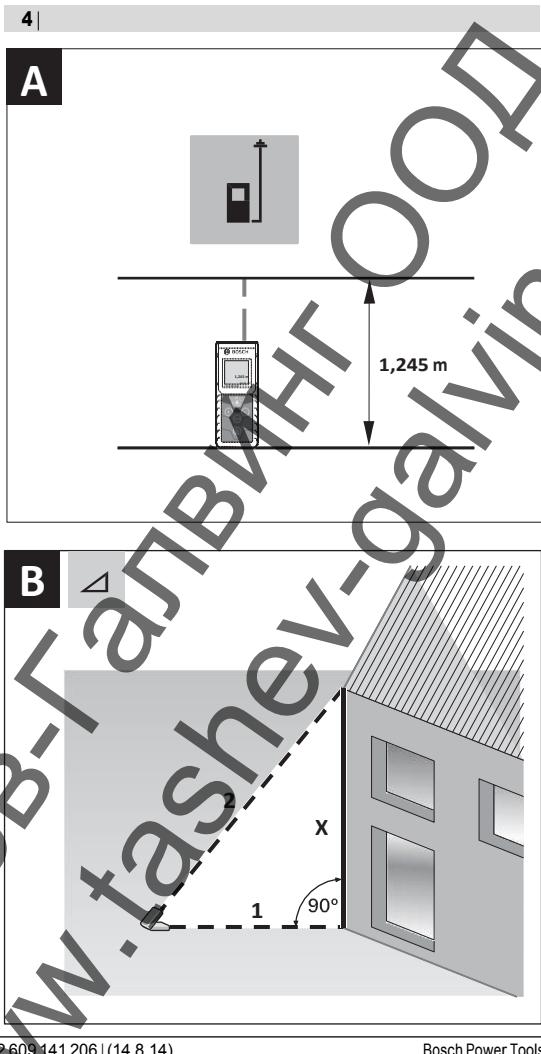

www.tashnev-galvining.com

5|

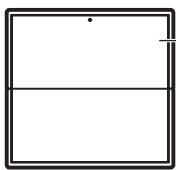

13
2 607 001 391



14
1 608 M0005B

2 609 141 206 | (14.8.14)

Bosch Power Tools

Ташев-Галвинг ООД
www.tashев-galvинг.com

Български

Указания за безопасна работа

 Задарайте безопасно и сигурно с измервателния уред, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога не оставяйте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. СЪХРАНЯВАТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО И ПРИ ПРОДАЖБА/ЗАЕМАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С НЕГО.

- ▶ Внимание – ако бъдат използвани различни от приведените тук приспособления за обслужване или настройване или ако се изпълняват други процедури, това може да Ви изложи на опасно облъчване.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка (обозначение с № 10 на изображението на измервателния уред на страницата с фирмурите).



- ▶ Ако текстът на предупредителната табелка не е на Вашия език, преди пускане в експлоатация залепете върху табелката включения в окомплектовата стикер с текст на Вашия език.

 **Ненасочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да непогледнете и не посредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение.** Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.
- ▶ Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.

|Български

- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила.** Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те непредпазват от него.
- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение.** Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.
- ▶ **Допускайте измервателния уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.** Стова се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ **Не оставяйте деца без прък надзор да работят с измервателния уред.** Могат неволнодазаслепят други хора.
- ▶ **Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в които има лесно запалимите物质и, газове или прахове.** Измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.

Описание на продукта и възможностите му

Моля, отворете разгъващата се страница с фигури на измервателния уред и, докато четете ръководството, я оставете отворена.

Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за измерване на разстояния, дължини, височина и изчисляване на площи и обеми.

Технически данни

Цифров лазерен уред за измерване на разстояния		GLM 40
Каталожен номер		3 601 K 7290.
Диапазон на измерване (обикновено)		0,15–40 m ^{A)}
Диапазон на измерване (нетипично, неблагоприятни условия)		20 m ^{B)}
Точност на измерване (обикновено)		±1,5 mm ^{A)}
Точност на измерване (обикновено, неблагоприятни условия)		±3,0 mm ^{B)}

2609141206 | (14.8.14)

Bosch Power Tools

Български	
Цифров лазерен уред за измерване на разстояния	
Минимално деление на скалата	1 mm
Работен температурен диапазон	-10 °C...+45 °C
Температурен диапазон за съхраняване	-20 °C...+70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.	90 %
Клас лазер	2
Тип лазер	635 nm, <1 mW
Диаметър на лазерния лъч (при 25 °C), прибл.	
– на разстояние 10 м	9 mm ^{C)}
– на разстояние 40 м	36 mm ^{C)}
Автоматично изключване след прибл.	
– Лазер	20 s
– Измервателен уред (без измерване)	5 min
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg
Габаритни размери	105 x 41 x 24 mm
Вид защита	IP 54 (защитен срещу прах и водни пръски) ^{D)}
Батерии	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Акумулаторни батерии	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Брой измервания с един комплект батерии	5000
Настройване на мерната единица	m, ft, in
Регулиране на звука	•

A) При измерване от задния ръб на измервателния уред, важи за цели с висока отражателна способност (напр. боядисана в бяло стена), слабо общо осветление и работна температура 25 °C. Освен това трябва да се отчита отклонение ± 0,05 mm/m.

B) При измерване от задния ръб на измервателния уред, важи за цели с ниска отражателна способност (напр. черен картон), силно общо осветление и работна температура между -10 °C и +45 °C. Освен това трябва да се отчита отклонение ± 0,15 mm/m.

C) при работна температура 25 °C

D) без гнездото за батерии

За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер **9** на табелката му.

| Български

Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигури.

- 1 Дисплей
- 2 Бутон за измерван [Δ]
- 3 Бутон за изваждане [$-$]
- 4 Функционален бутон [Func]
- 5 Пусков прекъсвач [\circ]
- 6 Бутон за събиране [$+$]
- 7 Капак на гнездото за батерии
- 8 Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- 9 Сериен номер
- 10 Предупредителна табелка за лазерния лъч
- 11 Приемаща леща
- 12 Отвор за лазерния лъч
- 13 Лазерна мерителна плоча*
- 14 Очила за наблюдаване на лазерния лъч*

* Изобразените на фигурите или описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в окомплектовката.

Елементи надисплея

- a Лазерът включен
- b Предупредителен символ за температура
- c Символ за изтощени батерии
- d Стойност
- e Мерна единица
- f Режими наработка

- I Измерване на дължина
- ↑ Непрекъснато измерване
- Определяне на площ
- Определяне на обем
- △ Еднократно измерване по теоремата на Питагор

- g Поле за запаметена стойност
- h Указание за грешка «Error»

Български |

Монтиране

Поставяне/смяна на батериите

За работа с измервателния уред се препоръчва използването на алкално-манганинови батерии или на акумулаторни батерии.

Сакумулаторни батерии с напрежение 1,2 V е възможното броят на измерванията да е по-малък в сравнение с батерии с напрежение 1,5 V.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **7** първо натиснете бутона **8** и след това отворете капака. Поставете обикновени или акумулаторни батерии. При това внимавайте за правилната полярност на батерийте, показана на изображение от вътрешната страна на гнездото за батерии.

От момента, в който символът за батерии **→** се появява на дисплея запръвът, са възможни не по-малко от 100 единични измервания.

Когато предупредителният символ за батерии **→** започне да мига, батерийте,resp. акумулаторните батерии трябва да бъдат заменени. Не е възможно извършването на измервания.

Винаги сменяйте всички батерии, resp. акумулаторните батерии едновременно. Използвайте самобатерии или акумулаторни батерии на един производител и с еднакъв капацитет.

► **Когато няма да използвате измервателния уред продължително време, изваждайте батерии, resp. акумулаторни батерии.** При продължително съхраняване в уреда батерии и акумулаторните батерии могат да кородират и да се самозафредят.

Работа с уреда

Пускане в експлоатация

► **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

► **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**

► **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте измервателният уред да се темперира преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.

| Български

► **Избягвайте силни удари върху измервателния уред.** След силни външни механични взаимодействия трябва да извърши проверка на точността на измервателния уред, преди да продължите да го използвате (вижте «Проверка на точността на измерване над дължини», страница 316).

Включване и изключване

- За **включване** на измервателния уред и на лазера натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**.
- За **включване** на измервателния уред без лазера натиснете краткотрайно пусковия прекъсвач **5 [f]**.

► **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

За **изключване** на измервателния уред натиснете и задръжте пусковия прекъсвач **5 [f]**.

При изключване на измервателния уред записаните в паметта стойности се запазват.

Измерване (вижте фиг. А)

След включване измервателният уред се намира в режим за измерване над дължини. Други функции можете да изберете чрез неколкократно натискане на бутона **4 [Func]** (вижте «Режими на измерване», страница 311).

Началната точка за измерване винаги е задният ръб на измервателния уред.

Допрете измервателния уред до желаната начална точка за измерването (напр. стена).

Упътване: Ако измервателният уред е бил включен с пусковия прекъсвач **5 [f]** и натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**, за да включите лазера.

За стартиране на измерване натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**. След това лазерният лъч се включва. За повторно включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**. За стартиране на следващото измерване натиснете отново краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**.

► **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

В режим «непрекъснато измерване» измерването започва веднага след включване на измервателния уред.

Български |

Упътване: Обикновено измерената стойност се появява след 0,5 s, но не по-късно от 4 s. Продължителността зависи от разстоянието, светлинните съотношения и отражателните свойства на целевата повърхност. След приключване на измерването лазерният лъч се изключва автоматично.

Режими на измерване

Измерване на дължина

За измерване на дължини натиснете неколкократно бутона **4 [Func]**, докато на дисплея **1** се появи символът за измерване на дължини **I**.

За включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**.



За измерване натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**. Измерената стойност се изобразява в долната част на дисплея.

Повтаряйте горните стъпки при всяко следващо измерване. На дисплея се показват последните 3 измерени стойности. Последната измерена стойност се намира най-долу на дисплея, предпоследната – над нея и т.н.

Непрекъснато измерване

При непрекъснато измерване измервателният уред може да бъде преместван спрямо целевата точка, като измерената стойност се актуализира всеки 0,5 s. Например можете да се отдалечите от стена на желаното разстояние, текущото разстояние се вижда непрекъснато.

За непрекъснато измерване натиснете неколкократно бутона **4 [Func]**, докато на дисплея **1** се появи символът за непрекъснато измерване **I**.

За включване на лазерния лъч натиснете краткотрайно бутона за измерване **2 [▲]**.

Насочете измервателния уред, докато на дисплея се изобрази стойността на желаната дължина.



С краткотрайно натискане на бутона за измерване **2 [▲]** можете да прекратите измерването. Последно измерената стойност се показва най-долу на дисплея.

Непрекъснатото измерване се изключва автоматично след 5 min.

| Български

Измерване на площ

За измерване на площи натиснете неколкократно бутона **4 [Func]**, докато на дисплея **1** се появи символът за измерване на площи .

След това измерете последователно широчината и дължината, както се измерват дължини. Между двете измервания лазерният лъч не се изключва. Размерът, който трябва да бъде измерен, мига на символа за измерване на площи .

 Първата измерена стойност се показва в горната част на дисплея.
След приключване на второто измерване площта се изчислява автоматично и се показва. Най-отдолу на дисплея стои резултатът, над него – стойностите от отделните измервания.

Измерване на обем

За измерване на обеми натиснете неколкократно бутона **4 [Func]**, докато на дисплея **1** се появи символът за измерване на обеми .

След това измерете последователно широчината, дължината и височината, както се измерват дължини. Между трите измервания лазерният лъч не се изключва. Размерът, който трябва да бъде измерен, мига на символа за измерване на обеми .

 Първата измерена стойност се показва в горната част на дисплея, втората – под нея. След приключване на третото измерване изчислената площ от двете предходни измервания се показва в горната част на дисплея.
Резултатът от измерването на обема се показва най-долу на дисплея, последната измерена стойност – над него.

Еднократно измерване по теоремата на Питагор (вижте фиг. В)

Индиректното измерване на височина служи за определяне на разстояния, които не могат да бъдат измерени непосредствено, напр. защото по пътя на лъча има препятствие или защото в крайната точка няма отразяваща повърхност. Точни резултати се постигат само ако при съответното измерване се спазва стриктно правило (теорема на Питагор).

За измервания по формулата на Питагор натиснете неколкократно бутона **4 [Func]**, докато на дисплей **1** се появи символът за измерване по Питагор .

Внимавайте ъгъла между търсената отсека (височина) и хоризонталната отсека (дълбочина) да е прав. След това измерете дълбочината и диагонала, както се измерват дължини. Между двете измервания лазерният лъч не се изключва. Размерът, който трябва да бъде измерен, мига на символа за измерване по Питагор .

Български |

3732_m
8888_m
8.066_m

Първата измерена стойност се показва горната част на дисплея.
След приключване на второто измерване височината се изчислява и показва автоматично. Най-отдолу на дисплея стои резултатът, над него – стойностите от отделните измервания.

Извриване на измерени стойности

При всички функции за измерване можете да изтриете последно измерената стойност чрез краткотрайно натискане на пусковия прекъсвач **5** []. Неколкократното натискане на пусковия прекъсвач **5** [] води до изтриване на измерените стойности в обратна последователност.

Запаметяване на измерени стойности

Запаметени стойности

Могат да бъдат запаметени и извикани най-много 10 стойности (измерени или изчислени).

За показване на запаметена стойност натиснете неколкократно бутона **4 [Func]**, докато на дисплея **1** се покаже символът  .

В горната част на дисплея се показва номерът на запаметената стойност, отдолу – самата стойност, а отляво – функцията, при която е била определена.

Натиснете бутона **6 [+]**, за да прегледате запаметените стойности напред.

Натиснете бутона **3 [-]**, зададете прегледате запаметените стойности назад.

Ако в паметта няма записана стойност, в долната част на дисплея се изобразява **«0.000»**, а в горната – **«0»**.

Най-старата запаметена стойност се намира в позиция 1 в паметта, а последната запаметена – в позиция 10 (при 10 запаметени стойности). При записване на следващи стойности се изтрива винаги най-старата запаметена стойност.

Извриване на съдържанието на паметта

За изтриване на съдържанието на паметта натиснете бутона **4 [Func]**, така че на дисплея да изчезне символът  . След това натиснете краткотрайно пусковия прекъсвач **5** [] за да изтрите стойността на дисплея.

Ако измервателният уред бъде изключен по време на запаметяване, показваната на дисплея стойност се изтрива.

| Български

Събиране/изваждане на стойности

Измерени или изчислени стойности могат да бъдат събиращи или изваждани.


Събиране на стойности

Следният пример описва събирането на площи:

Определете площта, както е описано в раздел «Измерване на площ», вижте страница 312.

Натиснете бутона **6 [+]**. Изчислената площ се показва на дисплея, като символът «+» мига.Натиснете бутона за измерване **2 [A]**, за да започнете следващо измерване на площ. Определете площта, както е описано в раздел «Измерване на площ», вижте страница 312.Натиснете бутона **6 [+]**, за да определите сумата. Крайният резултат се показва най-долу на дисплея.За излизане от режима на събиране натиснете бутона **4 [Func]**.**Изваждане на стойности**За изваждане на стойности натиснете бутона **3 [-]**. По-нататъшните действия са аналогични на «Събиране на стойности».**Смяна на мерната единица**Основната мерна единица е **«m»** (метър).

Включете измервателния уред.

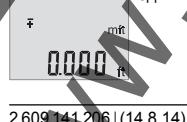Натиснете и задържте бутона **4 [Func]**, докато на дисплея започнат да мигат **«ft»** и **«m»**. Долу на дисплея се изписва **«0.000 m»**.Натиснете бутона **6 [+]** или бутона **3 [-]**, за да смените мерната единица. Долу на дисплея се изписва **«0.000 ft»**.

2 609 141 206 | (14.8.14)

Bosch Power Tools

Български |

Натиснете бутона **6 [+]** или бутона **3 [-]**, за да смените мерната единица още веднъж. Долу на дисплея се изписва «**0'00"**».



За излизане от менюто натиснете бутона за измерване **2 [A]** или пусковия прескач **5 [D]**. Избраната мерна единица се запазва и след изключване на измервателяния уред.

Включване и изключване на звуковия сигнал

По подразбиране звуковата сигнализация е включена.

Включете измервателяния уред.

Натиснете и задръжте бутона **4 [Func]**, докато на дисплея започнат да мигат «**fi**» и «**mft**». Долу на дисплея се изписва «**0.000 m**».

Натиснете и задръжте бутона **4 [Func]** още веднъж, докато на дисплея започнат да мигат «**fi**» и «**Sound**». Долу на дисплея се изписва «**On**».

Натиснете бутона **6 [+]** или бутона **3 [-]**, за да изключите звуковата сигнализация. Долу на дисплея се изписва «**OFF**». За включване на звуковата сигнализация натиснете още веднъж бутона **6 [+]** или бутона **3 [-]**.

За излизане от менюто натиснете бутона за измерване **2 [A]** или пусковия прескач **5 [D]**. Избраната мерна единица се запазва и след изключване на измервателяния уред.

Осветление на дисплея

Осветлението на дисплея е включено. Ако в продължение на 10 секунди не бъде натиснат бутон, за предпазване на батерите/акумулаторните батери осветлението на дисплея се намалява. След като прибл. 30 секунди не бъде натиснат бутон, осветлението на дисплея се изключва.

| Български

Указания за работа

Общи указания

Повременна измерване приемащата леща **11** и отворът за изходящия лазерен лъч **12** не трябва да бъдат закривани.

По време на измерването уредът не бива да бъде преместван. Затова по възможност допирайте измервателния уред до здрава опорна повърхност.

Фактори, влияещи върху диапазона на измерване

Диапазонът на измерване зависи от светлинните условия и отразителната способност на повърхността, до която се мери. За по-добро виждане на лазерния лъч при силна околнна светлина използвайте очилата **14** (не е вклучена в комплектовката) и лазерната целева плоча **13** (не е вклучена в комплектовката) или засенчете целевата повърхност.

Фактори, влияещи върху точността на измерването

Въз основа на ползваните при измерването физически ефекти не могат да бъдат изключени възникващи грешки при измерването до различни повърхности. В това число влизат:

- прозрачни повърхности (напр. стъкло, вода),
- отразяващи повърхности (напр. полирани метални предмети, стъкло),
- порести повърхности (напр. изолационни материали),
- повърхности с гравирана структура (напр. груба мазилка, естествен камък).

При необходимост при измерване до такива повърхности използвайте отразяваща мерителна плоча **13** (не е вклучена в комплектовката).

Освен това грешни показания могат да се получат при измерване до повърхности, които са подъгъл.

Точността на измерената стойност може да се повлияе също така от наличието на въздушни слоеве със силен градиент на температурата или индиректни отражения.

Проверка на точността на измерване на дължини

Можете да проверите точността на измервателния уред, както е описано по-долу:

- Изберете трасе за измерване с непроменяща се дължина между 3 и 10 м, чиято дължина вие е известна (напр. широчина на стая, размер на врата). Измерването трябва да се извърши при благоприятни условия, т. е. измерваната дължина трябва да е в помещение на закрито и повърхността, до която се мери, трябва да е гладка и отразяваща добре.
- Измерете трасето 10 пъти последователно.

Български |

При благоприятни околни условия отклонението на отделните измервания трябва да е най-много ± 4 mm за цялата измерена дължина. Запишете резултатите от измерването в протокол, зададен в правителственото нормативно ставащо място.

Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването им

Причина	Отстраняване
Предупредителният символ за температура (b) мига, не е възможно извършването на измервания	
Температурата на измервателния уред е извън диапазона за работа от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$.	Изчакайте, докато температурата на измервателния уред достигне допустимия работен диапазон
На дисплея се изписва съобщението «Error»	
Целевата повърхност отразява търде силно (напр. огледало), resp. твърдеска (напр. черен плат), или околната светлина е търде сила.	Използвайте отражателната плочка (напр. врезултатна рязакова температурна промяна).
Изходящият отвор за лазерния лъч 12 resp. приемащата леща 11 са запълнени (напр. врезултатна рязакова температурна промяна).	Избръшете изходящия отвор за лазерния лъч 12 resp. приемащата леща 11 с мека кърпа.
Резултатът от измерването е недостоверен	
Целевата повърхност не отразява по подходящ начин за единично измерване (напр. водна повърхност, стъкло).	Покрайте целевата повърхност
Изходящият отвор за лазерния лъч 12 resp. приемащата леща 11 са покрити.	Освободете изходящия отвор за лазерния лъч 12 resp. приемащата леща 11 .
Препятствие по пътя на лазерния лъч	Цялата лазерна точка трябва да попадне на повърхността, докато се измерва.
Изображението на дисплея не се променя или измервателният уред реагира неадекватно на натискане на бутон	
Софтуерна грешка	Извадете батериите и, след като ги поставите отново, включете измервателния уред.

| Български

Измервателният уред след спешни мерки при измерване. Ако бъде установена повреда, всички символи на дисплея започват да мигат. В такъв случай, както и ако посочените по-горе мерки не доведат до отстраняване на повредата, проблемът трябва да е измервателният уред да е ремонтиран в сервиза за електроинструменти на Bosch.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избръсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Отнасяйте се специално към приемашата леща **11** със същото внимание, с което се отнасяте към очила или обектив на фотоапарат.

Сервиз и технически съвети

Отговори на въпросите относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажна и техническа информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Bosch затехнически съвети и приложения ще отговори на всички въпроси възносно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, приоритетна резервна част и като имате въпроси винаги посочвайте 10-цифрената каталожна номер, изписан на табелката на измервателния уред.

Роберт Bosch ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg