

Ръководство за употреба

SOLA 

METRON 60 BT

Лазерна ролетка с Bluetooth

www.sola.at



BG

Инструкции за употреба METRON 60 BT Лазерен уред за измерване на разстояние (Оригинална версия)

За това упътване

Поздравления за покупката на Вашия нов METRON 60 BT! Придобили сте измервателен уред SOLA, който ще направи Вашата работа по-лесна, по-прецизна и по-бърза. За да използвате пълния обем функции на измервателния уред и да гарантирате безопасно обслужване, спазвайте следните указания:

- Прочетете това ръководство за употреба, преди да пуснете уреда в експлоатация.
- Съхранявайте това ръководство за употреба винаги при уреда.
- Предавайте този уред на други лица само с ръководството за употреба.
- Винаги поддържайте четливи поставените предупредителни табелки.

Съдържание

1. **Общи указания**
2. **Съдържание на комплекта и аксесоари**
3. **Описание**
4. **Технически данни**
5. **Указания за безопасност**
6. **Безопасност/класификация на лазера**
7. **Пускане в експлоатация**
8. **Обслужване**
9. **Поддръжка, съхранение и транспорт**
10. **Търсене на грешки**
11. **Изхвърляне**
12. **Гаранция на производителя**
13. **ЕО Декларация за съответствие**
14. **УКСА Декларация за съответствие**

1. Общи указания

1.1 Сигнални думи и тяхното значение

ОПАСНОСТ

За непосредствена опасност, която води до тежки телесни повреди или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За потенциално опасна ситуация, която води до тежки телесни повреди или смърт.

ВНИМАНИЕ

За потенциално опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

ЗАБЕЛЕЖКА

За указания относно употребата или друга полезна информация.

1.2 Пиктограми и други указания

1.2.1 Предупредителни знаци



Предупреждение за обща опасност

1.2.2 Символи



Преди употреба прочетете инструкцията за употреба.



Батериите и уредите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.



Не хвърляйте батерията в огън



Не нагрявайте батерията над 60 °C



Уред от клас лазери 2



Не гледайте към лазерния лъч!

2. Съдържание на комплекта и аксесоари

2.1 Обем на доставката METRON 60 BT

- 1 лазерен далекомер
- 1 бр. чанта за носене на кръста
- 1 Захранващ кабел
- 1 каишка за ръка
- 1 Бърз старт



2.2 Опционални принадлежности

Очила за наблюдаване на лазерния лъч LB RED

Мишена ZS RED

Министатив MST

Допълнителна информация за принадлежностите на www.sola.at



2.2 Показание

- 1** Измерени стойности
- 2** Дисплей за измерване
- 3** Индикатор за наклон
- 4** Функционален индикатор
- 5** Индикатор от точка до точка
- 6** Bluetooth
- 7** Състояние на батерията
- 8** Дисплей Мин./Макс.
- 9** Измервателен ръб
- 10** Единица
- 11** Памет за измерените стойности



3.3 Използване по предназначение

Уредът е разработен за измерването на разстояния. В показаната модела могат да се видят измерената стойност, настройката и състоянието на уреда.

Излъченият лазерен лъч се връща към лазерния далекомер

върху отразяваща повърхност. Благодарение на това може да се определи разстоянието. Обхватът зависи от модела на лазерния далекомер, отразителната способност и качеството на отразяващата повърхност.



4. Технически данни

4.1 Обща информация

Измервателен обхват	0,05 – 60 m*
Точност	± 1,5 mm**
Степен на защита	IP54
Клас лазер	2
Тип на лазера	635 nm, < 1 mW
Автоматично изключване на лазера	45 сек
Автоматично изключване на уреда	180 сек
Експлоатационен живот	до 5000 измервания***
Тип на батериите	3,7 V 850 mAh литиево-йонни
Работна температура	0 °C до +40 °C



Температура на съхранение	-20 °C до +60 °C
Връзка на статив	1/4"
Размери	119 x 46 x 28 mm
Тегло с батериите	100 g


* При измерване със 100% отражателна способност на целта (напр. при боядисана в бяло стена), слабо задно осветление и работна температура 25 °C. При неблагоприятни условия, например пряка слънчева светлина, слабо отразяващи повърхности или измервания върху стъклени или лъскави/блестящи повърхности, може да се повиши неточността и да се стигне до грешки в измерването. Обхватът на видимата лазерна точка винаги зависи от условията на околната среда.

** Точността е валидна от 0,05 до 10 m. При разстояния между 10 m и 60 m измерваният резултат може да се различава от максималното допустимо отклонение с ±0,1 mm/m.


*** Използване при стайна температура.

4.2 Функции


- 1** Измерване на дължина
- 2** Измерване на площ
- 3** Измерване на обем
- 4** Измерване на минимум/максимум
- 5** Продължително измерване
- 6** Индиректно 3-точково измерване
- 7** Индиректно 2-точково измерване
-  Събиране/изваждане
-  Памет за измерените стойности

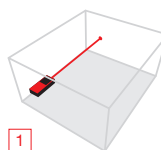


1

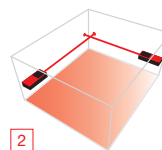


2

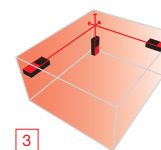


3

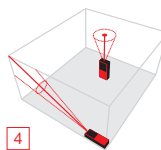


4

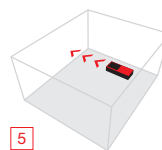

5

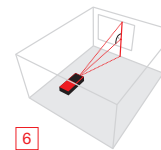

6

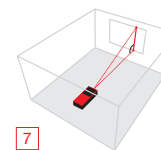

7

5. Указания за безопасност

5.1 Отговорност

5.1.1 Производител

- SOLA отговаря за безупречната по отношение на техниката на безопасност доставка на продукта, включително ръководство за употреба и оригиналните принадлежности.

5.1.2 Ползвател

- Ползвателят отговаря за използването на продукта по предназначение, назначаването на работниците си, техния инструктаж и експлоатационната надеждност на продукта.
- Той разбира предупредителните етикети върху продукта и инструкциите в ръководството за употреба.
- Той гарантира спазването на местните закони и правила за безопасна работа и предпазване от инциденти, респ. законите и наредбите за трудова безопасност.
- Той информира незабавно SOLA, ако по продукта бъдат установени дефекти, свързани с безопасността, или ако такива се появят по време на неговата експлоатация.
- Той има грижата продуктът да не се експлоатира при наличието на дефекти и го изпраща за ремонт в квалифициран сервис.

5.2 Неправилно използване

- Работа с уреда и аксесоарите без инструктаж.
- Използването на аксесоарите и приставките от трети лица.
- Използване извън определената зона за експлоатация (вж. глава 3/ Технически данни).
- Използване при екстремни температурни промени без необходимото време за адаптация към условията на обкръжаващата среда.
- Изключването на предпазните механизми и отстраняване на указателни и предупредителни табели.
- Неоторизирано отваряне на уреда.
- Извършване на реконструкции или модификации на уреда и аксесоарите.
- Умишлено заслепяване на трети лица.
- Недостатъчно обезопасяване на работната зона.

5.3 Граници на приложение

- METRON 60 BT е подходящ за работа в среда, която е постоянно подходяща за живеене.

Указания за безопасност

- Продуктът не трябва да се използва във взривоопасна или агресивна обкръжаваща среда.
- Свържете се с местните служби и отговорниците по безопасност, преди да работите в застрашена околна среда, в близост до електрически инсталации или в подобни ситуации.

5.4 Опасности при използване

5.4.1 Обща информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Липсващи или непълни инструкции могат да доведат до неправилно използване или използване не по предназначение. Това може да доведе до злополуки с тежки телесни наранявания, материални или имуществени щети и щети върху околната среда.

- Спазвайте указанията за безопасност на производителя и инструкциите на оператора.
- Съхранявайте уреда далеч от деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заслепяването вследствие лазерния лъч може индиректно да доведе до тежки злополуки, особено при лица, които управляват автомобил или обслужват машина. Не гледайте към лазерния лъч.

- Не настройвайте лазерния лъч респ. лазерната равнина на нивото на очите и не ги насочвайте срещу хора.

ВНИМАНИЕ

Падане, по-продължително съхранение, транспорт или други механични въздействия могат да доведат до грешни резултати от измерванията. Преди употреба проверете уреда за повреди. Не използвайте повредени уреди.

- Ремонти да се извършват само от SOLA.

5.4.2 Батерии

ОПАСНОСТ

Силните механични въздействия могат да доведат до изтичане на вещества, пожар или експлозия на батериите и акумулаторните батерии или до освобождаване на токсични вещества.

- Не отваряйте батериите и акумулаторните батерии и не ги излагайте на механични натоварвания.
- Ремонти да се извършват само от SOLA.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Високите температури на околната среда или потапянето в течности могат да доведат до изтичане на вещества, пожар или експлозия на батериите или акумулаторните батерии или до освобождаване на токсични вещества.

- Пазете батериите и акумулаторните батерии от механични въздействия при транспорт.
- Не прегрявайте батериите и акумулаторните батерии и ги дръжте далеч от огън.
- Не позволявайте проникването на влага в батериите и акумулаторните батерии.
- Не използвайте повредени батерии и акумулаторни батерии. Изхвърлете ги правилно (вж. глава 12/Изхвърляне).

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При късо съединение или неправомерна употреба батериите могат да прегреят или да предизвикат телесни наранявания и пожар.

- Не транспортирайте и не съхранявайте батериите в джобовете на облеклото.
- Не позволявайте конекторите на батериите да влязат в допир с бижута, ключове и други електропроводими предмети.
- Не зареждайте батериите.

- Не разреждайте батериите чрез късо съединение.
- Не запоявайте батериите в уреда.
- Не смесвайте стари и нови батерии и не използвайте батерии от различни производители или различно обозначаване на вида.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При неправилно изхвърляне Вие или трети лица може тежко да пострадате, както и да замърсите околната среда.

При изгарянето на пластмасови части се отделят отровни изгорели газове, вдишването на които може да причини заболявания. Батериите/акумулаторните батерии могат да експлодират, ако се повредят или се загреят силно, и да предизвикат отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда. Неправилното изхвърляне създава опасност уредът да бъде използван неправилно от неоправомощени лица.

- Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърляйте уреда и принадлежностите правилно (вж. глава 12/Изхвърляне).
- Дръжте продукта по всяко време далеч от неоправомощени лица и преди всичко от деца.

5.5 Електромагнитна съвместимост (EMC)

- Електромагнитната съвместимост е способността на продукта да функционира безупречно в среда с електронно лъчение и електростатичен разряд и да не създава електромагнитни смущения при други уреди.

5.5.1 Смущение на други уреди от METRON 60 ВТ

- Въпреки че продуктите отговарят на строгите изисквания на съответните директиви и стандарти, SOLA не може напълно да изключи възможността за смущения на други уреди (напр. ако използвате продукта в комбинация с други уреди, напр. полеви компютри, настолни компютри, радиоустройства, мобилни телефони, различни кабели или външни батерии).
- При използването на компютри и радиоустройства да се спазват посочените специфични данни за електромагнитна съвместимост на производителя.
- Да се използват само оригинално оборудване, респ. оригинални аксесоари с марката SOLA.

5.5.2 Смущения на METRON 60 ВТ от други уреди

- Макар че продуктите изпълняват строгите изисквания на съответните директиви и стандарти, SOLA не може напълно да изключи възможността от грешни резултати от измерванията поради интензивно електромагнитно излъчване в непосредствена близост до радиопредаватели, радиотелефони, дизелови генератори и т.н.
- При измервания в такава обстановка получените резултати следва да се проверят за тяхната точност.

6. Безопасност/класификация на лазера

METRON 60 BT излъчва видима лазерна точка.
Продуктът отговаря на лазерен клас 2 съгласно
DIN EN 60825-1:2007-03

Клас лазер 2:

При лазерни съоръжения от клас 2 окото е защитено при случаен, кратък поглед благодарение на рефраксния за затваряне на клепача и/или ответните реакции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Гледането директно към лазерния лъч с оптически инструменти (като напр. телескопи, бинокли и т.н.) може да бъде опасно.

ВНИМАНИЕ

Гледането в лазерния лъч може да е опасно за очите.

- Не гледайте към лазерния лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч срещу хора.

Обозначения върху уреда:

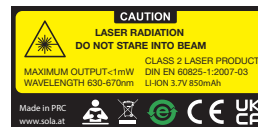

Не отстранявайте информационната табелка!

7. Пускане в експлоатация

7.1 Състояние на батериите

Уредът притежава акумулаторна батерия 3,7 V 850 mAh Li-ion. Преди първоначална употреба заредете напълно акумулаторната батерия. Състоянието на зареждане на батерията се показва на дисплея. Заредете батериите, когато иконата мига непрекъснато на екрана. Използвайте включения в комплекта кабел за зареждане, за да заредите Вашия METRON 60 BT. Уредът не може да се използва, докато се зарежда. Уредът се зарежда напълно за около 3 часа.



7.2 бр. чанта за носене на кръста

За да се транспортира, лазерният уред може да се постави в чанта за носене на кръста. За измерване лазерният уред трябва да се отстрани от чантата.

8. Обслужване

8.1 Включване и изключване

8.1.1 Включване и изключване

Натиснете „ВКЛ./Измерване“, за да включите лазерния уред. Натиснете бутона ИЗКЛ./изтриване за 2 секунди, за да изключите лазерния уред.

8.1.2 Връщане назад

Натиснете веднъж бутон „ИЗКЛ./Назад“, за да отмените последния процес. Натиснете два пъти бутона ИЗКЛ./изтриване, за да напуснете текущата функция и да се върнете в режима на единично измерване.


8.1.3 Настройване на измервателната равнина

Натиснете за 2 секунди Събиране, Изваждане/Измервателен ръб, за да превключите между предна страна, статив, задна страна с крайник и задна страна. На дисплея това е представено със стрелка. Стандартно като измервателен ръб се настройва задната страна на уреда. При всяко ново включване на уреда като измервателен ръб се настройва задната страна на уреда.

8.2 Приложения

8.2.1 Единично измерване


- 1 Включете лазерния уред.
- 2 Насочете лазерната точка към целта.
- 3 Натиснете бутон ВКЛ./Измерване.

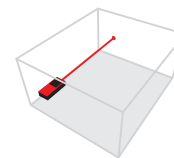

Щом прозвучи звуков сигнал, измерването е извършено. Разстоянието може да се прочете. За да определите други разстояния, натиснете отново бутона за измерване.

8.2.2 Измерване на минимум/максимум

- 1 Включете лазерния уред.
- 2 Насочете лазерната точка към целта.
- 3 Натиснете бутона ВКЛ./измерване и задръжте за 2 секунди.

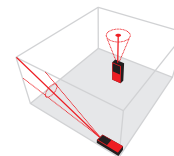


Минималните и максималните стойности се показват на дисплея. За да спрете измерването, просто натиснете бутона ВКЛ/ измерване.

Обслужване

8.2.3 Продължително измерване


- 1 Включете лазерния уред.
- 2 Насочете лазерната точка към целта.
- 3 Натиснете бутона „ВКЛ./Измерване“ и задръжте за 2 секунди.

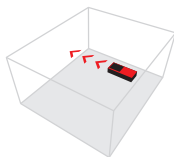

Лазерният уред измерва разстоянието и го показва на най-долния ред на дисплея.

8.2.4 Измерване на площ


- 1 Включете лазерния уред.
- 2 Натискайте бутон „Функции/Памет“, докато на дисплея се появи показанието за измерване на площ.
- 3 Натиснете бутона Мин./макс. и продължително измерване. Лазерният лъч остава включен между двете измервания.

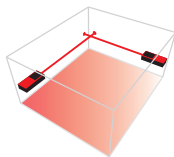

След приключване на второто измерване площта автоматично се изчислява и се показва на най-долния ред на дисплея. Стойностите от единичните измервания са в редовете за измерени стойности 1 и 2.

8.2.5 Измерване на обем

- 1 Включете лазерния уред.
- 2 Натискайте бутон „Функции/Памет“, докато на дисплея се появи показанието за измерване на обем.

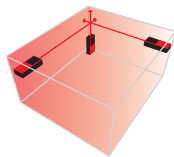


- 3 Измерете последователно дължината, широчината и височината, както при единично измерване. Между трите измервания лазерният лъч остава включен.

След приключване на третото измерване обемът се изчислява автоматично и се показва в най-долния ред на дисплея. Стойностите от единичните измервания са в редовете за измерени стойности 1 и 2.

8.2.6 Индиректно 2-точково измерване

- 1 Включете лазерния уред.
- 2 Натискайте бутон „Функции/Памет“, докато на дисплея се появи показанието за индиректно 2-точково измерване.
- 3 Измерете последователно двете измервателни точки, както при единично измерване. Между двете измервания лазерният лъч остава включен.

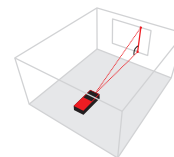

След приключване на второто измерване дължината се изчислява автоматично и се показва в най-долния ред на дисплея.

Стойностите от единичните измервания са в редовете за измерени стойности 1 и 2.

 **ВНИМАНИЕ**


Измерването на двете точки трябва да протече в една линия и втората измервателна точка трябва да е под прав ъгъл спрямо измерваната повърхност, в противен случай може да се стигне до грешни измерени стойности.

8.2.7. Индиректно 3-точково измерване

1 Включете лазерния уред.

2 Натискайте бутон „Функции/Памет“, докато на дисплея се появи показанието за индиректно измерване.

3 Измерете последователно трите измервателни точки, както при единично измерване. Между трите измервания лазерният лъч остава включен. След приключване на третото измерване дължината се изчислява автоматично и се показва в най-долния ред на дисплея. Стойностите от единичните измервания са в редовете за измерени стойности 1 и 2.

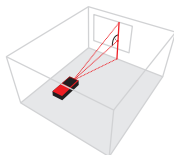 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Измерването на трите точки трябва да протече в една линия и втората измервателна точка трябва да е под прав ъгъл спрямо измерваната повърхност, в противен случай може да се стигне до грешни измерени стойности.

8.2.8 Събиране

1 Включете лазерния уред.

2 Насочете лазерната точка към целта.

3 Извършете единично измерване.

4 Натиснете бутон „Събиране/изваждане/Измервателен ръб“, за да прибавите следващото единично измерване (на дисплея се появява символ „+“).

5 Извършете единично измерване.

Лазерният уред показва резултата на най-долния ред на дисплея. Този процес може да се повтаря неограничено.

8.2.9 Изваждане

1 Включете лазерния уред.

2 Насочете лазерната точка към целта.

3 Извършете единично измерване.

4 Натиснете двукратно бутон „Събиране/Изваждане/Измервателен ръб“, за да извадите следващото единично измерване (на дисплея се появява символ „-“).

5 Извършете единично измерване.

Лазерният уред показва резултата на най-долния ред на дисплея. Този процес може да се повтаря неограничено.

8.3 Избор на мерна единица

Натиснете за 2 секунди едновременно бутоната ВКЛ./Измерване и Функционален бутон/Памет, за да превключите с бутоната Съ-

Обслужване

бирание, Изваждане/Измервателен ръб между m (3 разряда след десетичната запетая), m (2 разряда след десетичната запетая), in (1 разряд след десетичната запетая), in (0 разряда след десетичната запетая), in ft и ft. Изберете желаната единица с бутон „ВКЛ./Измерване“. Уредът стартира с последната избрана мерна единица.

8.4 Зареждане на акумулаторни батерии

Състоянието на зареждане на батерията се показва на дисплея. Заредете батериите, когато иконата мига непрекъснато на екрана. Използвайте включеното в доставката зарядно устройство, за да заредите Вашия лазерен далекомер. Уредът не може да се използва, докато се зарежда. Уредът се зарежда напълно за около 3 часа.

8.5 Инструкции за работа

По време на измерване лазерният уред трябва да е неподвижен. Препоръчително е да се използва фиксирана подложка с ограничител. По време на измерване проекторът и приемащата лазерна зона не трябва да бъдат покрити. При някои от измерваните повърхности е възможно да бъдат отчетени грешни резултати. Трябва да се избягват структурирани, огледални, прозрачни или порьозни повърхности.

9. Поддръжка, съхранение и транспорт

9.1 Почистване

- Почиствайте замърсяванията с мека влажна кърпа.
- Отворите за изходящия лазерен лъч трябва да се проверяват редовно и при нужда да се почистват основно. Не докосвайте стъклото с пръсти.
- Не използвайте агресивни почистващи агенти и разтворители.
- Не потапяйте уреда във вода!
- Преди опаковане почиствайте и подсушавайте замърсените и мокри уреди, аксесоари и транспортна опаковка. Опаковайте оборудването отново, когато е напълно сухо.
- Щепселните съединения да се поддържат чисти и да се пазят от намокряне.

9.2 Съхранение

- Оборудването трябва да се съхранява само в рамките на зададените гранични стойности на температурата (вж. глава 3/Технически данни).
- След продължително съхранение на оборудването проведете контролно измерване преди употреба.

9.3 Транспорт

- Уредът може да се повреди след падане или други механични въздействия.
- Никога не транспортирайте продукта, без да сте го захванали. Използвайте винаги оригиналната опаковка или еквивалентна транспортна опаковка.
- Преди транспорт изключете измервателния уред.
- Преди пускане в експлоатация уредът да се проверява за евентуални повреди.

10. Търсене на грешки

Грешка	Възможна причина	Отстраняване
301	Разстояние извън измервателния обхват.	· Останете в измервателния обхват.
302	Отразяващият сигнал е много слаб.	· Извършвайте измервания върху по-силно отразяваща повърхност.
303	Обхватът е извън показанието.	· С бутон „ИЗКЛ./Назад“ нулирате стойностите.
304	Грешка в изчисленията в Питагоровата функция.	· Повторете измерването.
305	Ниско ниво на батерията.	· Заредете акумулаторната батерия.
306	Твърде ниска температура.	· Загрейте уреда.
307	Твърде висока температура.	· Охладете уреда.
308	Светлината на околната среда е много силна.	· Измерете в тъмна околна среда.

11. Изхвърляне

- При неправилно изхвърляне Вие или трети лица може тежко да пострадате, както и да замърсите околната среда.
- При изгарянето на пластмасови части се отделят отровни изгорели газове, вдишването на които може да причини заболявания.
- Батериите/акумулаторните батерии могат да експлодират, ако са повредени или са силно нагрети, и освен това да предизвикат отравяния, изгаряния от киселина или замърсяване на околната среда.
- Неправилното изхвърляне създава опасност уредът да бъде използван неправилно от неоправомощени лица.

Измервателните инструменти, принадлежностите и опаковките трябва да се предадат за екологично рециклиране.

Продуктът и принадлежностите – по-специално батерии и акумулаторни батерии – не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.



Уредът и аксесоарите да се изхвърлят правилно. Акумулаторните батерии да се изхвърлят само разредени.

Да се спазват националните нормативни уредби за третиране на отпадъци.

Вашият търговец на SOLA приема обратно батерии и стари уреди и ги предава за правилно изхвърляне.

Само за държави членки на Европейския съюз

Електроинструменти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО относно старо електрическо и електронно оборудване и тяхното приложение в националното право, неизползваемото старо електрическо и електронно оборудване трябва да се събира разделно и да се предава за екологично рециклиране.

12. Гаранция на производителя

„Производителят гарантира на първоначалния купувач, вписан в гаранционната карта (първия купувач), безупречното функциониране на уреда в продължение на две години от предаването му, с изключение на батериите. Гаранционната услуга се ограничава до ремонти и/или замяна по избор на производителя. Дефекти вследствие на неправилно използване от купувача или трети лица, естествено износване и оптични дефекти, които не влияят на използването на уреда, не влизат в обхвата на тази гаранционна услуга. Претенции във връзка с гаранцията могат да бъдат предявени, само ако заедно с уреда бъде представена попълнената от продавача гаранционна карта с дата и печат на фирмата.

При гаранционни претенции производителят заплаща транспортните разходи.

Срокът на гаранционната услуга не се удължава след ремонти или работи, свързани с резервни части, които се извършват в рамките на гаранцията.

Допълнителни претенции са изключени, ако не са базирани на задължителни национални наредби. По-специално производителят не носи отговорност за преки или косвени дефекти или щети вследствие дефекти, загуби или разходи, свързани с използването, или поради невъзможността за използване на уреда за някаква цел. Изрично се изключват мълчаливи уверения за използване или пригодност за определена цел.“

13. ЕО Декларация за съответствие

Декларация за съответствие / Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité

Ние/We/Nous

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
6840 Götzis, Austria

декларираме на собствена отговорност, че продуктът(ите)
declare under our sole responsibility that the Product(s)
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

METRON 60 BT

за който се отнася тази декларация, са в съответствие със
следните стандарти.
to which this declarations relates is in conformity with the following
standards.
auquel(s) se réfère cette déclaration est conforme aux normes.

EN IEC 61326-1: 2021
EN IEC 61326-2-2: 2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020


ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
EN 62479 2010
EN 50663 2017
EN 61010-1: 2010/A1: 2019



Съгласно разпоредбите на Директива(и)
Following the provisions of Directive(s)
Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)

Електромагнитна съвместимост 2014/53/ЕС

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

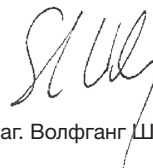

Маг. Волфганг Шайер CEO

14. UKCA Декларация за съответствие

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité

Ние/We/Nous

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
6840 Götzis, Austria

декларираме на собствена отговорност, че продуктът(ите)
declare under our sole responsibility that the Product(s)
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

METRON 60 BT

за който се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти.
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.
auquel(s) se réfère cette déclaration est conforme aux normes.


BS EN IEC 61326-1: 2021
BS EN IEC 61326-2-2: 2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
BS EN 62479: 2010
BS EN 50663: 2017
EN 61010-1: 2010/A1: 2019

Съгласно разпоредбите на Директива(и)
Following the provisions of Directive(s)
Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)

Електромагнитна съвместимост 2014/53/ЕС

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

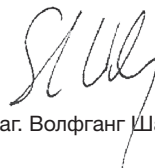

Mag. Волфганг Шайер CEO

**UK
CA**

Passion for Precision

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG

Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch