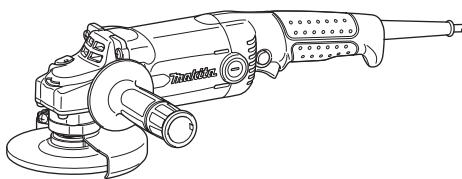


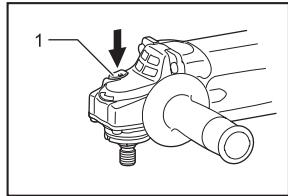


Ъглошлайф

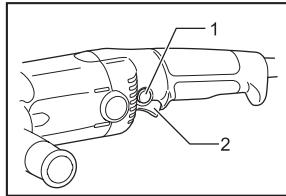
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**GA5020
GA5021
GA5021C
GA6020
GA6021
GA6021C**

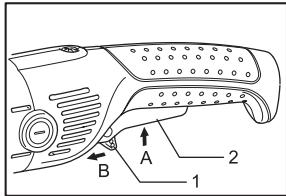


**1**

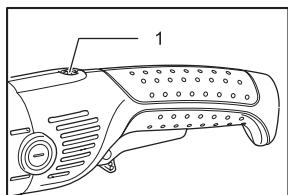
007991

**2**

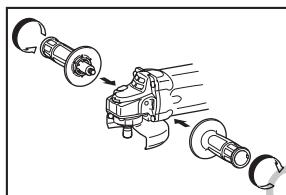
007992

**3**

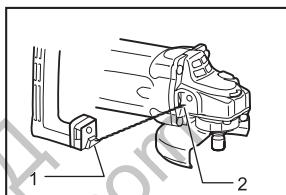
008415

**4**

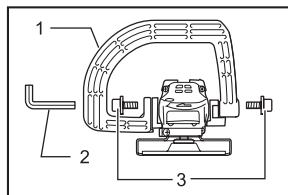
008416

**5**

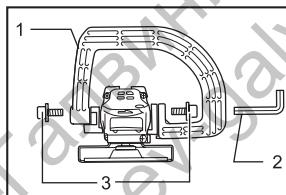
007993

**6**

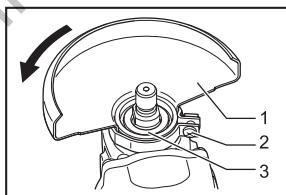
008049

**7**

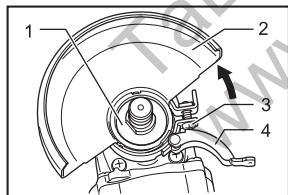
008047

**8**

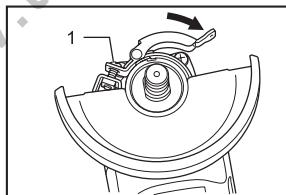
008048

**9**

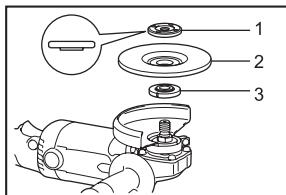
007994

**10**

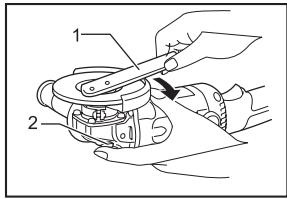
008343

**11**

008344

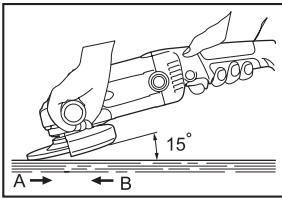
**12**

007995



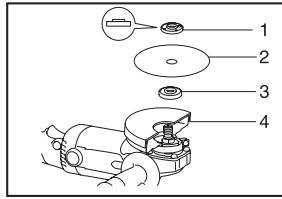
13

007996



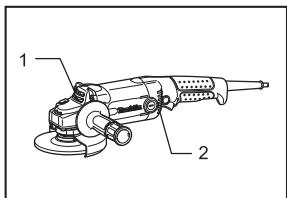
14

007998



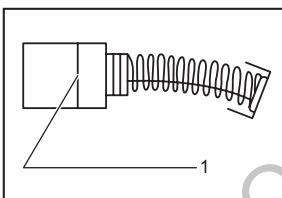
15

008054



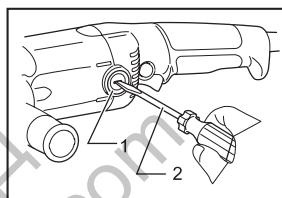
16

008001



17

001145



18

008000

БЪЛГАРСКИ

1-1. Блокада на вретено	7-2. Шестоъгълен ключ	12-3. Вътрешен фланец
2-1. Бутона за блокиране / За освобождане от блокираното положение	7-3. Болт	13-1. Ключ за спирачна гайка
2-2. Спусък за включване (тип А)	8-1. Дръжка с форма на пръстен	13-2. Блокада на вретено
3-1. Лост за блокиране	8-2. Шестоъгълен ключа	15-1. Спирачна гайка
3-2. Спусък за включване (тип В)	8-3. Болт	15-2. Диск за отрязване
4-1. Индикаторна лампичка	9-1. Защитник на диска	15-3. Вътрешен фланец
6-1. Изпъкнатост върху дръжката с форма на пръстен	9-2. Винт	15-4. Защитник на диска за отрязване
6-2. Съответен отвор в кутията на преносителя	9-3. Кутия на лагера	16-1. Издухвателен отвор
7-1. Дръжка с форма на пръстен	10-1. Кутия на лагера	16-2. Всмукателен отвор
	10-2. Защитник на диска	17-1. Ограничителен знак
	10-3. Винт	18-1. Капак на държача на четки
	10-4. Лост	18-2. Отверка
	11-1. Винт	
	12-1. Спирачна гайка	
	12-2. Диск за шлайфанде/ Мултидиск	

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	GA5020	GA5021	GA5021C	GA6020	GA6021	GA6021C
Диаметър на диска за шлайфанде	125 мм	125 мм	125 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Нарез на вретено	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Обороти в свободен ход (мин ⁻¹)	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	9.000
Обща дължина	356 мм	384 мм	390 мм	356 мм	384 мм	390 мм
Нето маса	2,2 кг	2,3 кг	2,4 кг	2,2 кг	2,3 кг	2,4 кг
Сигурностна класа	□ /II					

- Въз основа на нашето прогресивно проучване и развитие, задържаме правото на изменение на горесочените данни без предварително уведомление.
- Забележка: Техническите данни могат да се различават в различните страни.

Символи

Долу са показани символи които се отнасят до инструменти. Преди първата употреба задължително се запознайте с тяхното значение.



Прочетете инструкция за употреба

ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ

Носете защитни очила!



Само за европейски дръжави

Електрически инструменти не отлагайте между домашни отпадъци! Спрямо Европейската директива 2002/96/ЕС за изхабени електрически и електронни устройства и

END202-3 пред-приемане в националното право, изхабените електрически инструменти трябва отделно да се събират и отлагат за екологично приемлива повторна преработка.

ENE048-1

Предназначение

Инструментът е предназначен за шлайфанде, полиране и отрязване на метални и каменни материали без употреба на вода.

ENF002-1

Мрежно захранване

Устройството може да се присъедини само с монофазен източник с мрежно напрежение което отговаря на данните от надписана плочка. Въз основа на двойната изолация по европейския стандарт, инструментът също така може да се присъедини и с мрежни контакти без защитно заземление.

За моделе GA5020, GA5021

Само за европейски държави Шум

Типична А- стойност на нивото на якост на звук е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Ниво на звучното налягане (L_{pA}): 89 dB(A)

Ниво на якост на звук (L_{WA}): 100 dB (A)

Отклонение (K): 3 dB (A)

Носете защита за уши.

ENG102-1

ENG208-1

Вибрации

Обща стойност на вибрации (трикоординатов векторен сбор) е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Начин на работа: повърхностно шлайфане

Емисия на вибрации ($a_{h,AG}$): 8,5 m/s²

Отклонение (K): 1,5 m/s²

Вибрации

Обща стойност на вибрации (трикоординатов векторен сбор) е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Начин на работа: повърхностно шлайфане

Емисия на вибрации ($a_{h,AG}$): 9 m/s²

Отклонение (K): 1,5 m/s²

За моделе GA6020,GA6021

Само за европейски държави Шум

Типична А- стойност на нивото на якост на звук е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Ниво на звучното налягане (L_{pA}): 89 dB (A)

Ниво на якост на звук (L_{WA}): 100 dB (A)

Отклонение (K): 3 dB (A)

Носете защита за уши.

ENG102-1

ENG208-1

Вибрации

Обща стойност на вибрации (трикоординатов векторен сбор) е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Начин на работа: повърхностно шлайфане

Емисия на вибрации ($a_{h,AG}$): 8,5 m/s²

Отклонение (K): 1,5 m/s²

Вибрации

Обща стойност на вибрации (трикоординатов векторен сбор) е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Начин на работа: повърхностно шлайфане

Емисия на вибрации ($a_{h,AG}$): 10 m/s²

Отклонение (K): 1,5 m/s²

За модел GA5021C

Само за европейски държави Шум

Типична А- стойност на нивото на якост на звук е определена спрямо директивата EN60745-2-3:

Ниво на звучното налягане (L_{pA}): 90 dB (A)

Ниво на якост на звук (L_{WA}): 101 dB (A)

Отклонение (K): 3 dB (A)

Носете защита за уши.

ENG102-1

ENH101-8

СЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Модели GA5020, GA5021, GA5021C, GA6020, GA6021, GA6021C

С настоящото под изключителна отговорност декларираме че този продукт е съответен със следващите норми на стандартизиранни документи:

EN60745, EN55014, EN61000 спрямо директивите на Европейския Съвет 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2007

000230

Tomoya Kato
Директор

Отговорен производител:

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Упълномощен представител в Европа:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИГУРНОСТНИ РАЗПОРЕДБИ

НЕ ПОЗВОЛЕТЕ поради разпуснатост или поради това че продуктът Ви е станал познат (след дълготрайна употреба) да не се строго придържате на безопасностни разпоредби за юглошлифовачи. Ако този инструмент ползвате на неправилен начин или на начин който не е сигурен, можете сериозно да се повредите.

1. **Сигурностните предупреждения общи за юглошлифовач, полиране, юглошлифовач с тел и отрязване с диска за юглошлифовач.**
2. Този инструмент е предназначен да служи като юглошлифовач, инструмент за полиране, телена четка или инструмент за отрязване. Прочетете всички предупреждения, инструкции, снимки и техническите данни доставени с този инструмент. Ако не се придържате на безопасностните инструкции посочени по-долу, можете да предизвикате електрически удар, пожар и/или сериозна повреда.
3. **Не се препоръчва да се извършва полиране с този електрически инструмент.** Постъпките за които инструмента не е предвиден могат да предизвикат злополука и повреди.
4. **Не ползвайте аксесоара който не е специално предвиден и препоръчен от страна на производителя на инструмента.** Фактът че аксесоара може да се прикрепи към електрическия инструмент не означава че с него можете да работите безопасно.
5. **Номиналният брой обороти на аксесоара** трябва да бъде почти еднакъв с **максималния брой на обороти означен върху инструмента.** Аксесоарът който се обръща по-бързо от своя номинален брой на обороти може да се счупи и разпадне.
6. **Външния диаметър и дебелина на аксесоара** трябва да бъдат в рамките на прецененния капацитет на Вашия електрически инструмент. Употреба на аксесоара с несъответен размер няма да даде възможност за съответна защита и управляване с инструмента.
7. **Размер на вретеното, дисковете, фланеците, помощните подложки или останалите аксесоари** трябва да отговаря на **остта на електрическия инструмент.** Аксесоарът с размер на вретеното който не отговаря на местоположението за монтаж върху инструмента ще бъде неуравновесен, по-силно ще вибрира и може да предизвика загубването на контрола върху инструмента.
8. **Не употребявайте ощетен аксесоар.** Преди всяка употреба проверете аксесоара, например дали дисковете за юглошлифовач са счупени или напукнати, дали помощната подложка е напукната, разцепена или прекалено изхабена, дали телената четка е затегната и дали телта е напукната. Ако изпуснете инструмента или аксесоара, проверете дали е ощетен или монтирайте неощетен аксесоар. След проверката и поставянето на аксесоара, Вие и наблювателите дръжте се по-далече от пътеката на ротацията на юглошлифовача и една минута работете с електрическия инструмент с максимална скорост за работа в свободен ход. Ощетеният аксесоар обикновено ще се разпадне по време на този пробен период.
9. **Носете лично защитно оборудване.** Зависимо от прилагането, ползвайте защитник за лице, защитни ръкавици или очила. Носете маска против прах, защитници за уши, ръкавици и работна престилка достатъчно яка да спре частичките на диска за юглошлифовач или на предмета на обработка. Защитниците за очи трябва да спират откъсите които се разхърчат по време на различните работи. Маска против прах или респиратор трябва да имат достатъчна мощ да филтрират парчетата възникнали по време на работа. По-дълга изложеност на по-интензивен шум може да доведе до загубването на слух.
10. **Наблюдателите** трябва да бъдат на безопасностна отдалеченост от района на работа. Всеки който влезе в района на работа трябва да носи лично защитно оборудване. Парчетата на предмета на обработката или счупените аксесоари могат да се разхърчат и да предизвикат повреда и извън непосредствения работен район.
11. **Инструмент придържайте само за изолирани повърхности ако съществува опасност от удара на скрити електрически проводници или кабели.** При докосването на проводници, под напрежение се намират всички неизолирани части на апарат, поради което потребителят може да доживи токов удар.
12. **Кабельт поставете по-далече от аксесоара** който бързо се обръща. Ако загубите контрола, кабельт може да се

- пресече или окули и Вашата шепа или ръка може да бъде повлечена към аксесоара който се обръща.
13. **Никога не оставяйте инструмента на под докато аксесоара не се спре съвсем.** Аксесоарът който се обръща може да захване повърхността и неконтролирано да повлече инструмента.
14. **Не работете с електрическия инструмент докато го носите от страната.** Вашето облекло може случайно да дойде в контакт с аксесоара който се обръща и да се закачи, и аксесоарът ще се насочи към Вашето тяло.
15. **Редовно почиствайте отвори за въздух на инструмента.** Вентилаторите за охлаждане на двигателя ще привлекат праха в кутията и прекалени натрупвания на метал в прах могат да предизвикат електрически удар.
16. **Не работете с инструмента в близост до запалителни материали.** Искрите би могле да запалят такъв материал.
17. **Не употребявайте аксесоари за които са необходими течни разхлаждащи средства.** Употреба на вода и други видове течни средства за охлажддане може да предизвика електрически удар или съмртоносен изход.
18. **Възратен удар и предупреждения която се отнасят към него**
Възратният удар е изненадна реакция на заклещената или накърен ротиращ диск, помощна подложка, четка или другата част на аксесоара. Заклещането или отчупването веднага предизвиква застой на аксесоара който се обръща, поради което инструментът ще бъде неконтролирано отхвърлен в посоката противна на посоката на обръщането на аксесоара.
Например, ако дисъкт за шлайфанде се заклещи или накърни с предмет на обработката, ивица на диска която влиза в заклещената част може да се закопае в повърхността на материала, поради което плочата ще изпадне или ще бъде изхвърлена. Дисъкт може да отскочи от манипулятора или към него, зависимо от посоката на движение на диска на местоположението на заклещането. Дисковете за шлайфанде в такива случаи могат да се счупат.
Възратният удар е последица на злоупотребата и/или неправилната работа или условията на работа и можете да го избегнете с предприемането на следните предупредителни мярки.
- a) **Чвърсто дръжте инструмента и вземете такова положение на тялото и ръцете да можете да имате опора**
- срещу силите на възратния удар. Винаги ползвайте помощна дръжка, ако е доставена, за да по-добре контролирате възратния удар или въртяща реакционна сила по време на задвижването. Манипуляторът с инструмента може да контролира въртящи или възратни сили ако предприеме предписаните предупредителни мярки.
- b) **Никога не слагайте ръката си близо до аксесоара който се обръща.** Аксесоарът може да отскочи чрез Вашата ръка.
- c) **Дръжте се по-далече от местоположението на което инструментът ще отскочи ако дойде до възратния удар.** Възратният удар ще отбута инструмента в посоката противна на посоката на движението на инструмента на местоположението където предметът на обработка се накърни.
- d) **Бъдете специално внимателни по време на работа въгловете, с острите ивици итн. Пазете аксесоарът да не отскочи и да не се накърни.** Ъгловете, острите ивици и отскочането могат да доведат до отчупването на ротация аксесоар и да предизвикат загубването на контрола или възратен удар.
- e) **Не прикрепвайте сечивото за резба на дърво на верижния трион или назъбена верига на триона.** Такива сечива често довеждат до възратния удар и до загубване на контрола
19. **Сигурностните предупреждения които се отнасят на постъпките на отрязване по време на шлайфанде:**
- a) **Употребявайте само препоръчени видове дискове за Ваш инструмент и специален защитник предвиден за избран диск.** Дисковете които не са предвидени за този инструмент не могат съответно да се защитят и не са сигурни.
- b) **Зашитникът трябва да бъде добре прикрепен за инструмента и поставен максимално сигурно, така по-малката част на диска да бъде изложена към манипулятора на инструмента.** Защитникът защитава манипулятора от счупените парчета на диска и от случайния допир с диска.
- c) **Дисковете трябва да се ползват само за препоръчено прилагане.** Например: не шлайфайте със страницата на диска за отрязване. Дисковете за шлайфанде са предназначени за периферно шлайфанде, страничен натиск върху тези дискове може да ги унищожи.
- d) **Винаги употребявайте фланеците които не са ощетени и които са със съответен размер и форма за избран**

- диск.** Правилните фланеци на диска подпират плочата и така намаляват възможността за счупването на диска. Фланеците на дискове за отрязване могат да се разлъгват от фланеци на дисковете за шлайфане.
- e) **Не употребявайте изхабените долни дискове от по-голями електрически инструменти.** Диска предназначен за по-голям електрически инструмент не е годен за по-голяма скорост на по-малък инструмент и може да се разпадне.
20. **Допълнителните сигурностни предупреждения за постъпките на отрязването по време на шлайфането:**
- Не "приклещайте" диска за отрязване или да правите прекален натиск.** Не се опитвайте да правите предълбоки разрези. Прекален натиск върху диска увеличава натовареността и чувствителността на узвиване или свиване на диска в рязката и възможността на възвратния удар или на пукане на диска.
 - Нека да Вашето тяло не бъде в линията с ротиращият диск или зад тази линия.** Когато диска на мястото на положението на работа се движи по-далече от Вашето тяло, възможен възвратен удар може да отбута диска която бързо се обръща и инструмента директно към Вас.
 - Когато диска се свие или когато прекъсвате разрез по която и да било причина, изключете инструмента и дръжте го мирно докато дисът не се спре съвсем.** Никога не се опитвайте да вадите диска за отрязване от разреза докато дисът се обръща, защото това може да предизвика възвратния удар. Извършете проверка и кориграйте постъпките за да елиминирате причината на свиването на диска.
 - Не започвайте отново рязането в предмета на обработката.** Пуснете диска да постигне пълна скорост и отново внимателно влезнете в рязката. Дисът може да се свие, да тръгне нагоре или може да дойде до възвратния удар ако отново започнете разрез в предмета на обработката.
 - Подпрете дълските или преголями предмети на обработката за да намалите риска от заклещането на диска и възвратния удар.** Голямите предмети на обработка са склонни към огъването под собственото си тегло. Подпорките трябва да се сложат под предмета на обработката близко до линията на рязане и близко до ивица на предмета на обработката от двете страни на диска.
 - Бъдете специално внимателни когато извършвате "впуснат разрез" в съществуващите стени или в останалите недостъпни места.** Дисът който временно е изтъкнат може да засече в газовите или водопроводните тръби, електрическите кабели или в предметите които могат да предизвикат възвратния удар.
21. **Сигурностни предупреждения за полиране:**
- Не употребявайте преголяма хартия за диск за полиране.** По време на избора на хартията за полиране следете препоръките на производителя. Хартията която е по-голяма от подложката за полиране може да предизвика разкъсването на подложката и заклещането, счупване на диска или възвратен удар.
22. **Сигурностни предупреждения за работа с телена четка:**
- Внимавайте да от четката отпадат метални парчета дори и по време на нормалната работа.** Не правете прекален натиск върху телта така че че **пренатоварите четката.** Телените стърготини лесно могат да проникнат чрез лекото облекло и/или кожата.
 - Ако е препоръчена употреба на защитника за работа с телена четка,** не позволявайте теленият диск или четка да дойде в допир със защитника.
23. **Когато употребявате дискове за шлайфане, внимавайте да бъдат подсилени със стъклени фибри.**
24. **Внимавайте да не ощетите останта, фланецът (особено повърхността за монтиране) или спирачната гайка.** Ощетяването на тези части може да доведе и до счупване на диска.
25. **Бъдете сигури че дисът не докосва предмета на обработката преди включването на прекъсвача.**
26. **Преди употребата на инструмента върху действителния предмет на обработката, пуснете известно време да работи в празния ход.** Внимавайте за вибрациите и потреперванието, което посочва на неправилния монтаж или неуравновесения диск.
27. **За шлайфането употребявайте съответната страна на диска.**
28. **Пазете се от искри които летят наоколо.** Инструментът дръжте така искрите да летят по-далече от Вас и от останалите лица или запалителни материали.
29. **Инструментът винаги изключете преди да го отложите.** Инструментът

- трябва да работи само ако го дръжите в ръцете си.
30. Предмет на обработката не докосвайте веднага след завършването на шлайфане, защото може да бъде много горещ и можете да се изгорите.
31. Преди извършване на каквито и да било работи върху инструмента винаги бъдете сигурни че инструментът е изключен а акумулаторът свален от него.
32. Придържайте се на инструкциите на производителя за правилно монтиране и употреба на дискове. Внимателно манипулирайте с дискове и с внимание ги пазете.
33. За приспособяването на дискове за шлайфане с по-голям отвор не употребявайте разделени редукционни съединители или адаптори.
34. Употребявайте само фланеците предвидени за настоящия инструмент.
35. При инструмента с отвора на диска който съдържа нарез, погрижете се дължината на нареза в диска да бъде с достатъчна дължина за да може да поеме дължината на оства.
36. Проверете дали предметът на обработка е правилно подпрът.
37. Пазете се от искри които летят наоколо. Инструментът дръжте така искрите да летят по-далече от Вас и от останалите лица или запалителни материали.
38. Имайте предвид че дискът продължава да се обръща и след изключването на инструмента.
39. Ако работното място е много горещо, влажно или пълно с прах който провежда електрициитет, присъедините инструмента чрез прекъсвача на късо съединение (30 mA) заради безопасността на манипулатора на инструмента.
40. Не употребявайте инструмента върху материали които съдържат азbest.
41. Не употребявайте вода или масло за шлайфане.
42. Погрижете се вентилационните отвори да бъдат чисти когато работите в прахта. Ако трябва да почистите прах, най-напред изключете инструмента от захранването (с неметалните предмети) и внимавайте да не се ощетят вътрешните части.
43. По време на употребата на плоча за отрязване, винаги работете със защитника на диска за събиране на прах по законно предвидения начин.
44. Режещите дискове не смеят да бъдат изложени на какъвто и да било страничен натиск.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЗЛОУПОТРЕБА или непридържане на сигурностните разпоредби записани в тази инструкция за употреба може да предизвика сериозни повреди.

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНСТРУМЕНТА

△ ВНИМАНИЕ:

- Преди настройването или проверка на функцията на инструмента винаги бъдете сигурни че инструментът е изключен, а щепселът извлечен от контакта.

Блокада на вретено

Сн. 1

△ ВНИМАНИЕ:

- Никога не активирайте блокада на вретеното докато оства се обръща. Инструмента би могал да се ощети.

Когато поставяте или сваляте аксесоара, натиснете блокада на вретеното за да осуетите обръщането на оса.

Употреба на прекъсвача

△ ВНИМАНИЕ:

- Преди присъединяването на инструмента към електрическата мрежа проверете дали спусъкът правилно се активира и дали се връща в положението „OFF“ след като го пуснете.

За инструмента със спусъка от тип А

Сн. 2

За инструмента без бутон за блокиране и бутон за освобождане от блокираното положение

За да включите инструмента, просто дръпнете спусъка. За да изключите инструмента, отпуснете спусъка.

За инструмента с бутон за блокиране

За да включите инструмента, просто просто дръпнете спусъка. За да изключите инструмента, отпуснете спусъка.

За да изключите инструмента, отпуснете спусъка.

За непрекъсната работа на инструмента дръпнете спусъка а след това натиснете бутон за блокиране.

За да освободите инструмента от блокираното положение, дръпнете спуска до край а след това го пуснете.

За инструмент с бутон за освобаждане от блокираното положение

За да осуетите спусък за включване случайно да се дръпне, съществува бутон за освобаждане от блокираното положение.

За да включите инструмента, натиснете бутон за освобаждане от блокираното положение и дръпнете спуска. За да изключите инструмента, отпуснете спуска.

За инструмент със спусък от тип В

Сн. 3

За инструмент с прекъсвач за блокиране

За да включите инструмента, просто дръпнете спуска (A). За да изключите инструмента, отпуснете спуска. За непрекъсната работа на инструмента дръпнете спуска (A) а след това натиснете лостта за блокиране (B). За да освободите инструмента от блокираното положение, дръпнете спуска (A) до край а след това го пуснете.

За инструмент с прекъсвач за освобаждане от блокираното положение

За да осуетите спусъкът за включване случайно да се дръпне, съществува лост за блокиране. За да включите инструмента, натиснете лостта за блокиране (B) и дръпнете спуска за включване (A). За да изключите инструмента, отпуснете спуска.

За инструмент с прекъсвач за блокиране и за освобаждане от блокираното положение

За да осуетите спусъкът за включване случайно да се дръпне, съществува лост за блокиране. За да включите инструмента, натиснете лостта за блокиране (B) и дръпнете спуска за включване (A). За да изключите инструмента, отпуснете спуска. За непрекъсната работа, натиснете лостта за блокиране (B), дръпнете спуска а след това още натиснете лостта за блокиране (B). За да освободите инструмента от блокираното положение, дръпнете спуска (A) до край а след това го пуснете.

Електронна функция

Постоянна скорост (за модели GA5021C, GA6021C)

- Можете да осъществите финна окончателна обработка защото скоростта на

обръщането се поддържа на постоянно ниво дори и при натовареност.

- Също така, когато натовареността на инструмента надвиши разрешеното ниво, намалява се захранването на двигателя за да се защити двигателят от натоварването. Когато натовареността се върне на разрешеното ниво, инструмента ще работи обично.

Характеристика на мекия старт

Мекият старт намалява удар по време на задвижването на инструмента.

Индикаторна лампичка

Сн. 4

Индикаторната лампичка заблестява със зеления цвят когато инструментът е пръсъединен към електрическата мрежа. Ако индикаторната лампичка не се запали, захранващия кабел или командер може би са развалини. Ако индикаторната лампичка е запалена но инструмента не се задвижва дори нито след включването на инструмента, може би са изхабени въглените четки или е дошло до дефект на командера, двигателя или прекъсвача за включване/изключване.

Осуетяване на неумишлено рестартиране

Дори и ако лостта за блокиране държи спуска натиснат (блокирано положение), инструмента не може да се задвижи дори и ако инструментът е пръсъединен към захранването.

В такъв случай индикаторната лампичка мига с червен цвят и означава че устройството за осуетяване на неумишленото рестартиране функционира.

За да изключите устройството за спречавање за осуетяване на неумишленото рестартиране, дръпнете спуска до край а след това го отпуснете.

МОНТАЖ

△ ВНИМАНИЕ:

- Преди да започнете работата си винаги проверете дали инструментът е изключен а щепселт извлечен от контакта.

Поставяне на страничната ръкохватка (дръжка)

△ ВНИМАНИЕ:

- Преди започването на работа винаги бъдете сигурни че страничната ръкохватка добре е прикрепена.

Сн. 5

Добре затегнете страничната ръкохватка на местоположението на инструмента представено на снимката.

Поставяне на дръжката с форма на пръстен (допълнителен аксесоар)

△ ВНИМАНИЕ:

- Преди да започнете работа винаги бъдете сигурни че пръстеновидната дръжка е добре прикрепена.

Сн. 6

Преди да започнете работа винаги поставете дръжката с форма на пръстен върху инструмента. По време на работа чвърсто дръжте дръжката с прекъсвача и пръстеновидната дръжка с двете ръце.

Поставете пръстеновидната дръжка така нейната изпъкнатост да се слегне в съответния отвор в кутията на преносителя. Поставете болтове и затегнете ги с шестоъгълният ключ. Дръжката с форма на пръстен може да се постави в две различни посоки представени на снимката, спрямо нуждите на Вашата работа.

Сн. 7

Сн. 8

Поставяне или сваляне на защитника на диска

△ ВНИМАНИЕ:

- Когато ползвате коленчест диск за шлайфане/мултидиск, телена четка или диск за отрязване, защитник на диска трябва да се постави върху инструмента така затворената страна на защитника винаги да бъде насочена към манипулатора.

За инструмент със защитник на диск с винт за блокиране

Сн. 9

Поставете защитник на диска така изпъкнатост на обръча на защитника да бъде в равнина с рязката на кутията на лагера. След това обрънете защитника за около 180 степени в посоката противна на часовниковата стрелка. Бъдете сигурни че винта е добре затегнат.

За да свалите защитника, приложите постъпката по обрънат ред.

За инструмент със защитника на диск с лост за стягане

Сн. 10

Сн. 11

След като отвъртите винта, отпуснете лостта на защитника на диска. Оставете защитника на диска така изпъкнатост на обръча на защитника да бъде в равнина с рязката върху кутията на лагер. След това обрънете защитника на диска до положението представено на снимката. Затегнете лостта за да прикрепите защитника на диска. Ако лостът е прекалено затегнат или много отпуснат, отпуснете или затегнете винта за да нагласите натегнатостта на обръча на защитника на диска.

За да свалите защитника, приложете постъпката по обрънат ред.

Поставяне или сваляне на коленчест диск за шлайфане/мултидиска (допълнителен аксесоар)

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когато върху инструмента е коленчест диск за шлайфане/мултидиск, винаги ползвайте доставения защитник. Дискът може да се разпръсне по време на употребата и защитникът намалява рисък от повреди.

Сн. 12

Поставете вътрешния фланец върху ости. Поставете диска/диск на вътрешния фланец и завърнете спирачната гайка върху оса.

За да затегнете спирачната гайка, добре натиснете блокадата на вратено така да ость не може да се обръща а след това с ключа за спирачната гайка добре го завърнете в посоката на часовниковата стрелка.

Сн. 13

За да свалите диска, приложите постъпката по обрънат ред.

РАБОТА

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никога не трябва да прилагате сила спрямо инструмента. Самото тегло на инструмента обезпечава достатъчен натиск. Прилагането на сила и прекален натиск могат да предизвикат опасно чупене на диска.
- ВИНАГИ сменете диска ако изпуснете инструмента по време на шлайфането.
- НИКОГА не удрайте с диска за шлайфане или с диска по предмета на обработката.
- Избягвайте отскочането или заклещането на диска, особено когато работите в ъгловете, с острите ивици

- итн. Това може да предизвика загубването на контрола и възвратен удар.
- **НИКОГА** не употребявайте инструмент със сечивата за дърво и другите трионови листове. Когато се ползват с ъглошлайфа, такива сечива често отскочат и могат да предизвикат загубването на контрола върху инструмента и повреда.

△ ВНИМАНИЕ:

- След завършването на работа, винаги изключете инструмента и изчакайте дискът съвсем да се спре преди да отложите инструмента.

Шлайфане и полиране

Сн. 14

ВИНАГИ чвърсто дръжте инструмента с една ръка на задната дръжка а с другата на страничната дръжка. Включете инструмента след това лекичко принесете диск до предмета на обработка.

Обобщено, дръжте ивицата на диска под ъгъл от около 15 степена по отношението към повърхността на предмета на обработката.

По време на приспособяването на новия диск, не работите с ъглошлайфа в посоката В или ще зареже в предмета на обработката. Когато ивицата на диска се заокърти с употребата, дискът може да работи и в посоката А и в посоката В.

Работа с диск за отрязване (допълнителен аксесоар)

Сн. 15

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когато ползвате диск за отрязване, внимавайте да употребявате само специален защитник на диска предвиден за употреба с дискове за отрязване.
- **НИКОГА** не ползвайте диска за отрязване за странично шлайфане.
- Недайте да "прикрепят" диска или да правите прекален натиск. Не се опитвайте да правите предълбоки разрези. Прекален натиск върху диска увеличава натовареността и чувствителността на огъване или свиване на диска в рязката и възможност на възвратния удар, пукане на диска и прегряване на двигателя.
- Не започвайте отново да режете в предмета на обработката. Изчакайте дисът да постигне пълна скорост и внимателно започнете разрез с дръпането на инструмента на напред чрез повърхността на предмета на обработката. Дискът може да се свие, да

тръгне нагоре или може да дойде до възвратния удар ако отново започнете разрез в предмета на обработката.

- По време на рязането никога не сменяйте ъгълът на диска. Ако правите страничен натиск върху диска за отрязване (както по време на шлайфането), ще предизвикате пукането и счупването на диска и сериозна повреда.

ПОДДЪРЖАНЕ

△ ВНИМАНИЕ:

- Преди започване на работи на инструмента бъдете сигури че инструментът е изключен и щепсътът извлечен.

Алат и негове вентилационе отворе морате одржавати чистим. Редовно почиствайте вентилационните отвори на инструмента или винаги когато се запушват.

Сн. 16

Замяна на въглените четки

Сн. 17

Редовно сваляйте и проверявайте въглените четки.

Заменяйте ги след като се изхабят до ограничителния знак. Поддържайте въглените четки чисти и свободни да допързалят в държачите. Тези въгленни четки трябва да се заменят същевременно. Употребявайте идентични въгленни четки.

С отверката свалете капациите на държачи на четки. Извадете изхабените четки, вметнете нови и прикрепете капациите на държачи на четки.

Сн. 18

След заменянето на четки, присъедините инструмента към токовата мрежа и разработете четките така че около 10 минути ще работите в свободния ход. След това проверете инструмента докато работи и проверете функционирането на електрическата спирачка когато отпуснете спусъка. Ако електрическата спирачка не работи добре, помогнете местния Макита сервизен център да я смени. (За модели GA5020/GA6020)

БЕЗОПАСНА и НАДЕЖДНА работа на инструмента гарантираме само ако поправките, проверката на въглените четки, поддържането и нагласяването предоставите на оторизирания сервис за инструменти Макита, с употреба на оригиналните резервни части Макита.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН АКСЕСОАР

△ ВНИМАНИЕ:

- Това оборудване и аксесоар са предназначени за употреба с Макита инструмент, който е описан в тази инструкция за употреба. Употреба на друго оборудване и аксесоар може да доведе до телесни повреди. Частите от аксесоари или устройства употребявайте само за предвиденото предназначение.
- Вашият инструмент е доставен със защитника за употреба с коленчест диск за шлайфанд, мултидиск и телена четка. Диск за отрязване, също така може да се ползва с допълнителния защитник. Ако решите да ползвате Вашият Макита ъглошлайф с разрешения аксесоар който купите при Макита дистрибутора или сервиза, бъдете сигури че сте получили всички необходими прикрепватели и защитници както е препоръчено в тази инструкция. В противен случай, можете да повредите себе или други.

За да узнаете подробности във връзка с тези части от аксесоари, обрнете се към сервизна служба Макита.

- Защитник на диска (капак на диска)
- Вътрешния фланец
- Коленчест диск
- Спирачна гайка (за коленчест диск за шлайфанд)
- Гумена подложка
- Дискове за шлайфанд
- Спирачна гайка (за диск за шлайфанд)
- Ключ за спирачна гайка
- Телена четка
- Страницна ръкохватка
- Дръжка с форма на пръстен
- Капак за прах

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

CE – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ENH001-1

С цялата си отговорност декларираме, че това изделие е серийно производство и съответства на изискванията на следните директиви:

2006/42/EC

както и на следните стандарти и

нормативни документи:

EN60745

30.1.2009



Томоясу Като
Директор

Отговорен производител:

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНИЯ

Техническата документация се съхранява от нашия оторизиран представител за Европа:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks, MK15 8JD, АНГЛИЯ

GEB033-1