


STANLEY®

FATMAX®

V20

LITHIUM ION






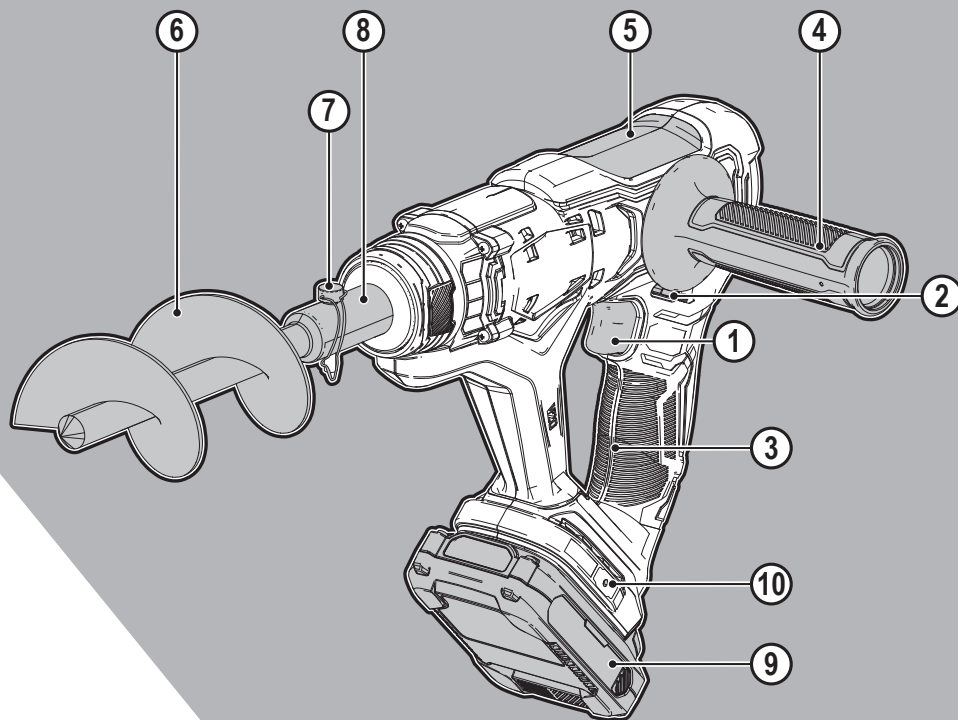





359210 - 01 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.stanley.eu

SFMCGA75

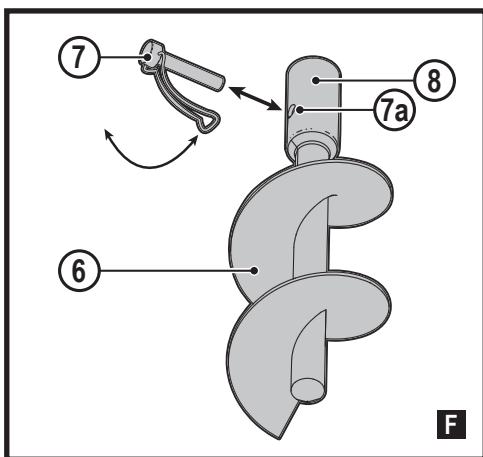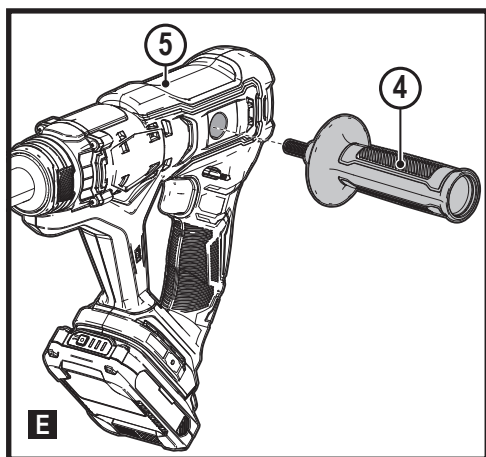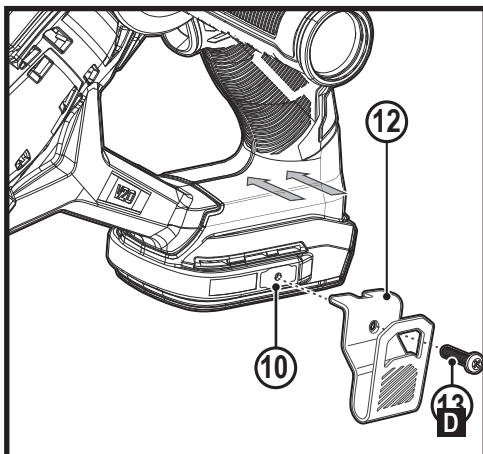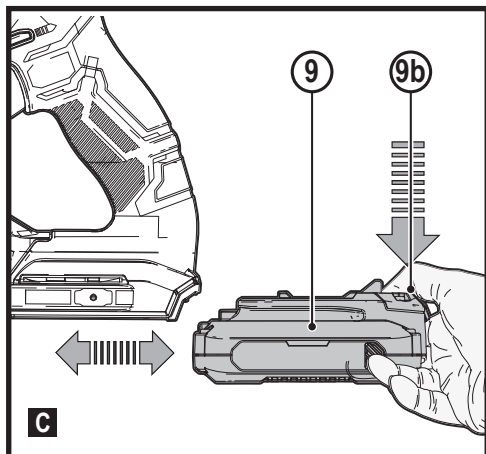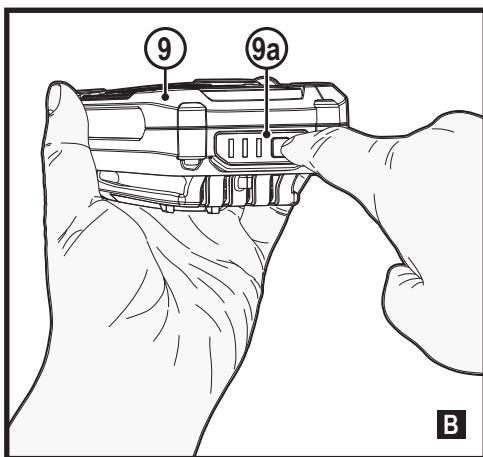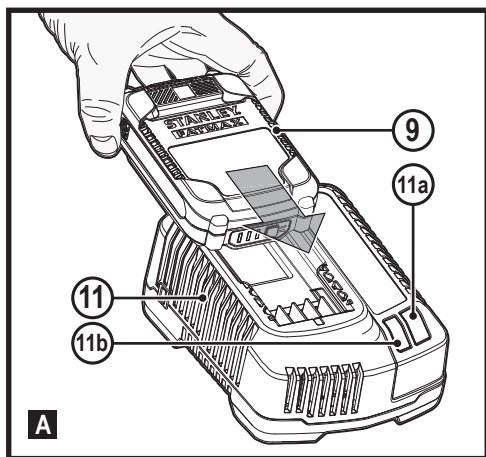

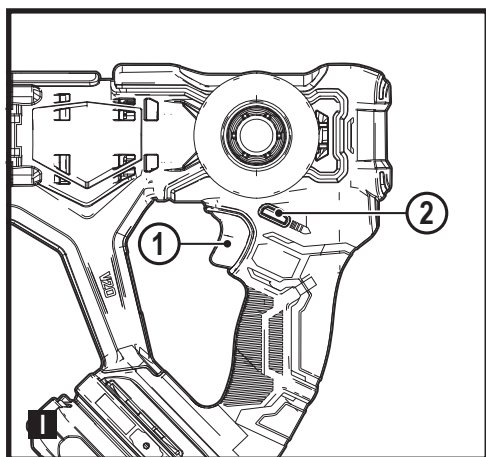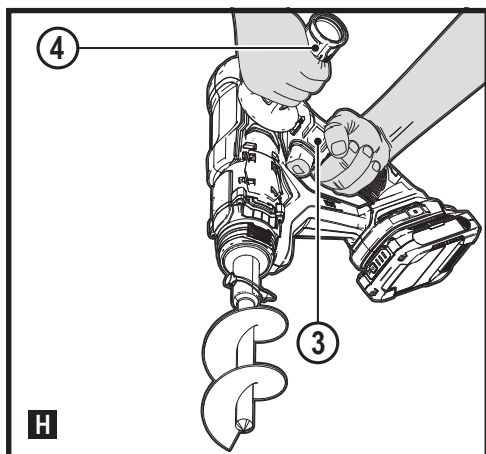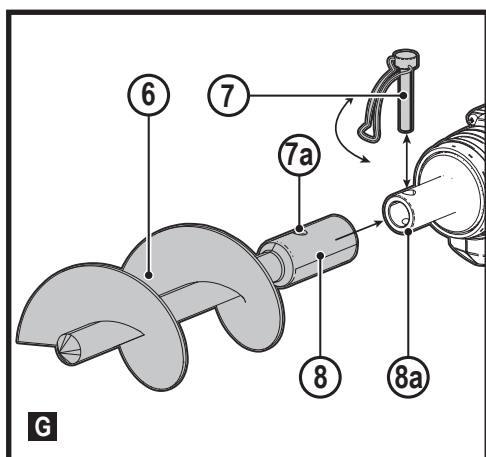

Предназначение

Вашият шнеков свредел STANLEY FATMAX SFMCGA75 е проектиран за професионални и частни, непрофесионални потребители. Този инструмент може да се използва за подпомагане с:

- ♦ Засаждане на дървчета, храсти и цветя
- ♦ Култивиране и подготовка на градинска почва
- ♦ Изкопаване на дупки за малки стълбове или ограда

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела.** Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти. Непроменните щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- d. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- e. **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (RCD).** Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- c. **Предотвратявайте случайното задействане.** Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.

- f. Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
 - g. Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
 - h. Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.
4. Използване и грижа за електроинструментите
 - a. Не насилвайте електроинструментите. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
 - b. Не използвайте електроинструмента, ако преклювачателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с преклювачателя е опасен и трябва да се поправи.
 - c. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента, преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
 - d. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента или тези инструкции лица да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e. Поддръжка на електроинструменти и аксесоари. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
 - f. Да се поддържат режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
 - g. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземате предвид работните условия и характера на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
 - h. Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи и чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
 5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
 - a. Зареждайте само със зарядното устройство, определено от производителя. Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
 - b. Използвайте електроинструментите само със специално предназначени акумулаторни батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
 - c. Когато батерията не е в употреба, да се пази от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове, или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от една клема до друга. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
 - d. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
 - e. Не използвайте батерията или инструмент, които са повредени или изменени. Повредената или модифицирана батерия, може да има непредсказуемо действие, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 - f. Не излагайте батерията или инструмента на огън или на прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
 - g. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън определения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
 6. Сервизиране
 - a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални

резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

- b. Никога не поправяйте повредена батерия.**
Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя или упълномощените сервисни агенти.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за снекове и миксери.

- ♦ **Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа, при която аксесоара за рязане може да засегне скрито окабеляване.** При контакт на затегащите с "жива" жица може да предизвика преминаване на електричен ток по откритите метални части, което да причини на оператора токов удар.
- ♦ **Използвайте спомагателната дръжка(и).** Не използвайте инструмента в мокри условия.
- ♦ **Никога не работете на по-високи обороти от максималната скорост на свредлото.** При по-високи скорости свредлото вероятно ще се огъне, ако се остави да се върти свободно, без да се докосва детайла, което може да доведе до нараняване.
- ♦ **Винаги започвайте пробиване при ниски обороти и с върха на свредлото в контакт с детайла.** При по-високи скорости свредлото вероятно ще се огъне, ако се остави да се върти свободно, без да се докосва детайла, което може да доведе до нараняване.
- ♦ **Прилагайте налягане само в пряка връзка със свредлото и не прилагайте прекомерен натиск.** Бургите могат да се огънат, което да доведе до счупване или загуба на контрол, а в резултат и до телесна повреда.
- ♦ **Предназначението е описано в това ръководство.** Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да е операция с този инструмент, различна от препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на имущество.

Безопасност на хората около вас

- ♦ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ♦ На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

Допълнителни рискове

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ♦ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ♦ Увреждане на слуха.
- ♦ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

Вибрация

Декларираните стойности на емисиите на вибрации и декларираните стойности на емисиите на шум, посочени в техническите данни и декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за изпитване, предоставен от EN62841, и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг.

Декларираната стойност на емисиите на вибрации и декларираната стойност(и) на емисиите на шум могат също да се използват при предварителна оценка на излагането.

Предупреждение! Стойността на емисиите на вибрации и шум по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните символи са показани на инструмента, заедно с кода на датата:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства

Батерии

- ◆ Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.
- ◆ Не съхранявайте на места, където температурата може да превиши 40 °C.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °C и 40 °C.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".



Да не се опитва зареждане на повредени батерии.

Зарядни устройства

- ◆ Използвайте само вашето зарядно устройство от Stanley Fat Max за зареждане на батерията в инструмента, с който е предоставена. Други батерии може да избухнат и да причинят наранявания и щети. Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.
- ◆ Веднага сменяйте повредените кабели.
- ◆ Не излагайте инструмента на вода.
- ◆ Не отваряйте зарядното устройство.
- ◆ Не експериментирайте със зарядното устройство.



Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито.



Прочетете инструкциите преди употреба.

Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте да заменят зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен

център на Stanley Fat Max, за да се предотврати злополука.

Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Пусков превключвател
2. Бутон за управление напред/назад
3. Основна дръжка
4. Странична ръкохватка
5. Корпус на мотора
6. Свредло
7. Щифт за заключване и закопчаване
8. Втулка за свредло
9. Батериен пакет
10. Място за закрепване на аксесоарите

Сглобка

Предупреждение! Преди сглобяване, свалете батерията от инструмента.

Зареждане на батерията (Фиг. А)

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това.

Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при околни температури под 10 °C или над 40 °C. Препоръчвана температура за зареждане: прибл. 24 °C.

Забележка: Зарядното устройство няма да зареди батерията, ако температурата на гнездото за батерии е по ниска от 10 °C или е над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зареждането ще започне автоматично, когато температурата в клетката се затопли или охлади.

Забележка: За да подсиgurите максимална работа и живот на литиево-йонни акумулаторни пакети, заредете напълно акумулаторния пакет преди първа употреба.

- ◆ Включете зарядното устройство (11) в подходящ контакт, преди да вкарате акумулаторния пакет (9).
- ◆ Зелената светлина за зареждане (11a) ще присветва продължително, за да покаже, че зареждането е започнало.
- ◆ Завършването на зареждането ще бъде отбелязано с непрекъснато включена зелена светлинка за зареждане (11a). Батерияният пакет (9) е напълно зареден и може да се сваля и използва или да се остави в зарядното устройство (11).

- Заредете изпразнените батерии до 1 седмица след изпразването. Животът на батерията ще намалее значително, ако се съхранява в изпразнено състояние.

Светодиодни светлини за режимите на зарядното устройство

	Зареждане: Зелен пулсиращ светодиод	
	Напълно зареден: Зелен постоянен светодиод	
	Горещ/студен пакет закъснение: Зелен пулсиращ светодиод Червен постоянен светодиод	

Забележка: Това съвместимо зарядно устройство(а) няма да зарежда погрешен акумулаторен пакет. Зарядното устройство ще покаже грешка в батерията, като откаже да светне.

Забележка: Това може и да означава проблем със зарядното устройство. Ако зарядното устройство указва проблем, занесете зарядното устройство и батерията за тестване в упълномощен сервизен център.

Оставяне на батерията в зарядното устройство

Зарядното устройство и батериятния пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батериятния пакет напълно зареден.


Горещ/студен пакет закъснение

Когато зарядното устройство открие батерия, която е прекалено гореща или твърде студена, тя автоматично стартира забавяне със закъснение за гореща/студена батерия, зеленият светодиод (11a) ще мига периодично, докато червеният светодиод (11b) ще продължи да свети непрекъснато, спирайки зареждането, когато батерията е достигнала подходяща температура. Зарядното устройство тогава автоматично се превключва към режим на зареждане. Тази характеристика осигурява максимален живот на батерията.

Индикатор за състоянието на батерията (Фиг. В)

Батерията включва индикатор за състояние на зареждане, за да се определи бързо степента на живот на батерията, както е показано на фигура В. С натискане на бутона за

състояние на зареждане (9a) можете лесно да видите заряда, останал в батерията, както е показано на фигура В.

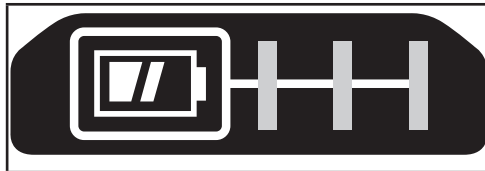

Монтаж и сваляне на батерияния пакет от инструмента

Предупреждение! Уверете се, че заключващия бутон е активиран, за да се предотврати задействане на превключвателя, преди поставяне или сваляне на батерията.

Монтаж на акумулаторен пакет (Фиг. С)

- Вкарайте батерияния пакет (9) здраво в инструмента, докато не чуete щракване, както е показано на фигура С. Уверете се, че батериятния пакет е напълно поставен и напълно заключен на позиция.

Сваляне на акумулаторен пакет (фиг. С)

- Натиснете бутона за освобождаване на батерията (9b), както е показано на фигура С и издърпайте батерияния пакет извън инструмента.

Кука за колан (допълнителна опция, продава се отделно) (фиг. D)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, поставете бутона за движение напред/назад в положение за заключване или изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставяте представки или аксесоари.

Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Предупреждение! За да намалите риска от сериозни наранявания, използвайте куката за колан (12) САМО, за да окачвате инструмента на работен колан.

НЕ използвайте куката за колан (12) за тегуринг или за закрепване на инструмента към човек или предмет по време на употреба. НЕ окачвайте инструмента над главата си, и не окачвайте предмети на куката за колана.

Предупреждение! За да намалите риска от сериозни лични наранявания, се уверете, че винта (13), който държи куката за колан, е здраво завинтен.

Забележка: Когато окачвате или сменят куката за колан (12), използвайте само предоставеният винт (13). Завинтете винта много здраво.

Куката за колан (12) може да се закачва от всяка страна на инструмента само с помощта на предоставеният винт (13), за да е удобно както за десничари, така и за

левичари. Ако куката не ви е необходима, може да бъде свалена от инструмента.

За да преместите куката за колан, свалете винта (13), който държи на място куката за колан (12), и след това слобете на противоположната страна.

Завинтете винта много здраво (13).

Забележка: Предлагат се различни куки за стена и конфигурации за съхранение.

Моля, посетете нашия уебсайт www.stanley.eu/3 за допълнителна информация.

Странична дръжка (Фиг. Е)

Предупреждение! За да намалите риска от лично нараняване, ВИАНИ работете с инструмента с подходящо монтирана странична дръжка. Неспазването на това може да доведе до използване на страничната дръжка по време на работа с инструмента и евентуално загуба на контрол. Дръжте инструмента с двете ръце за максимален контрол.

Предупреждение! Преди да използвате инструмента, проверете дали страничната дръжка е здраво затегната. Страничната дръжка (4) се завива от двете страни на корпуса на двигателя (5) и позволява използване с дясна или лява ръка.

Монтиране на страничната дръжка (фиг. Е)

Предупреждение! Страничната дръжка винаги трябва да се използва, за да се поддържа контрол на инструмента по всяко време.

- ♦ Изберете използване с дясна или лява ръка и поставете страничната дръжка (4) в отвора за странична дръжка, разположен от двете страни на корпуса на двигателя (5).
- ♦ Заклучете страничната дръжка (4) на място, като я затегнете здраво (4), като я завъртите по посока на часовниковата стрелка, така че страничната дръжка (4) да не се върти.
- ♦ За да промените местоположението на страничната ръкохватка (4), завъртете страничната дръжка обратно на часовниковата стрелка, докато се освободи от корпуса на двигателя. Преместете страничната дръжка в противоположна позиция и инсталирайте отново, както е описано по-горе.

Инсталиране и сваляне на шнековия накрайник или друг специфичен за инструмента аксесоар (фиг. F, G)

Предупреждение! Винаги заключвайте пусковият превключвател и изключвайте инструмента от източника на енергия, когато сменят аксесоарите.

Предупреждение! Винаги проверявайте дали свредела е добре закрепен, преди да включите инструмента.

Разхлабеният свредел може да изхвъркне от инструмента и да причини наранявания.

За да поставите свредел (6) или друг аксесоар, следвайте тези стъпки.

- ♦ Изключете инструмента и извадете батерията.
- ♦ Отключете и отстранете заключващият и закопчаващ щифт (7) от свредела (6).
- ♦ Закрепете инструмента с една ръка. С другата ръка хванете свредела (6) и монтирайте втулката на свредела (8) върху задвижващия вал (8а), както е показано на Фиг. G.
- ♦ Завъртете шнековия накрайник, за да подравните отворите (7а) на втулката на шнековия накрайник (8) и задвижващия вал (8а).
- ♦ Поставете заключващият и закопчаващ щифт (7) през втулката на свредела (8) и отворите на задвижващия вал (8а) (7а).
- ♦ Заклучете заключващия и закопчаващ щифт (7) на място със закопчалката.
- ♦ За да премахнете шнека, повторете стъпки 1 и 2 по-горе. Закрепете инструмента с една ръка. С другата ръка хванете свредела (6) и го издърпайте от задвижващия вал (8а).

Употреба

Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.

Правилна позиция на ръцете (Фиг. H)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, ВИАНИ използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.

Предупреждение! За намаляване на риска от сериозно нараняване, ВИАНИ дръжте здраво в очакване на неочаквана реакция.

Правилното положение на ръката изисква едната ръка на основната ръкохватка (3), а другата ръка на страничната ръкохватка (4), за да се контролира усукващото действие на свредлото.

Пусков превключвател и възвратен бутон (фиг. I)

- ♦ Инструментът се включва и изключва чрез натискане и отпускане на спусъка (1).
- ♦ Бутон за управление напред/назад (2) определя посоката на свредела (6) и също така служи като бутон за блокиране.
- ♦ За да изберете въртене напред, освободете пусковия бутон и натиснете контролния бутон за напред/назад наляво.
- ♦ За да изберете въртене назад, натиснете контролния бутон за напред/назад в обратната посока.

Забележка: Централната позиция на контролния бутон заключва инструмента в позиция off (изкл.). Когато

сменят позицията на контролния бутон, уверете се, че пусковия бутон е освободен.

Работа на свредела

Предупреждение! Преди да използвате инструмента, проверете дали страничната дръжка е здраво затегната.

Предупреждение! Страничната дръжка винаги трябва да се използва, за да се поддържа контрол на инструмента по всяко време.

Предупреждение! Винаги проверявайте дали свредела е добре закрепен, преди да включите инструмента. Разхлабеният свредел може да изхвъркне от инструмента и да причини наранявания.

Предупреждение! Дръжте свредела далече от тялото си. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

- ◆ Изберете желаната посока, напред или назад, за да съответства на планираната операция.
- ◆ Преди да стартирате инструмента, уверете се, че сте хванали здраво главната ръкохватка и страничната дръжка, и че свредела (б) е насочен под ъгъл от 90° над работната повърхност.
- ◆ Включете инструмента и оставете свредела (б) да достигне пълна скорост и след това бавно го спуснете в почвата.
- ◆ Винаги прилагайте налягане в права линия със свредела (б). Използвайте достатъчно налягане за равномерната работа на свредела, но не натискайте прекалено, за да предотвратите забавяне на мотора или отклонение на свредела.
- ◆ Дръжте здраво инструмента с две ръце, за да контролирате извиващото движение на свредела.
- ◆ АКО ИНСТРУМЕНТЪТ СПРЕ, това обикновено е защото е претоварен. НЕЗАБАВНО ОСВОБОДЕТЕ ПРЕВКЛЮЧАТЕЛЯ, отстранете свредлото от почвата и определете причината за блокиране. НЕ КЛИКВАЙТЕ ПУСКОВИЯТ ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ НА ВКЛ. ИЛИ ИЗКЛ. ПРИ ОПИТ ДА СТАРТИРАТЕ СПРЯЛ ИНСТРУМЕНТ – ТОВА МОЖЕ ДА ГО ПОВРЕДИ.
- ◆ Оставете мотора да работи, когато издърпвате свредела от дупката. Това ще помогне да се предотврати засяждане.
- ◆ Освободете пусковия превключвател (1), за да изключите инструмента, преди да започнете нов отвор.

Поддръжка

Вашият инструмент на STANLEY FATMAX е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и удовлетворителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.

Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка на инструмента, свалете батериите от инструмента. Изключете зарядното устройство преди почистване.

- ◆ Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
- ◆ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа.
- ◆ Редовно отваряйте патронника и го изтръсквайте, за да свалите наличния прах от вътрешността.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

SFMCGA75		
Напрежение	V _{DC}	18
Скорост на празен ход	Мин-1	0 - 400RPM
Капацитет	мм	20
Тегло	кг	без батерия: 1,356 с батерия: 1,992

Зарядно устройство	SFMCB11	SFMCB12 / SC200	SFMCB14
Входящо напрежение	V _{AC} 230	230	230
Изходно напрежение	V _{DC} 18	18	18
Ток	A 1,25	2	4

Батерия	SFMCB201 / SB201	SFMCB202 / SB202	SFMCB204 / SB204	SFMCB206
Напрежение	V _{DC} 18	18	18	18
Капацитет	Ah 1,5	2,0	4,0	6,0
Тип	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 62841:	
Ниво на излъчваното звуково налягане (L _{PA})	71 dB (A), колебание (K) 3 dB (A)
Измерване на нивото на звуковата мощност (L _{WA})	79 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 62841:	
Ниво на излъчване на вибрации (a _{h, D})	<2,5 м/сек. ² , несигурност (K) 1,5 м/сек. ²

Декларация за съответствие
Правила за доставка на машини (безопасност) 2008 г.



SFMCGA75 Шнек

STANLEY FATMAX декларира, че тези продукти, описани в "технически данни", са в съответствие с:

Регламенти за доставка на машини (безопасност), 2008, S.I. 2008/1597 (с измененията), EN 62841-1:2015 + A11:2022, EN ISO 12100:2010

Тези продукти отговарят на следните разпоредби на Обединеното кралство:

Регламенти за електромагнитна съвместимост, 2016, S.I.2016/1091 (с измененията).

Ограничението за използване на някои опасни вещества в наредбите за електрическо и електронно оборудване 2012, S.I. 2012/3032 (с измененията).

За повече информация, свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на STANLEY FATMAX.

Пол Федърстоун

Продуктов директор - Група продукти за на открито
STANLEY FATMAX UK,
270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX
England
24.08.2022 г.

ЕО декларация за съответствие

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



SFMCGA75 Шнек

STANLEY FATMAX декларира, че тези продукти, описани в EN 62841-1:2015 + A11:2022, EN ISO 12100:2010

Тези продукти също са в съответствие с Директива 2006/42/ЕС, 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС. За повече информация, свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

За повече информация, свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на STANLEY FATMAX.

Патрик Дипенбах
Генерален директор, Бенелукс
STANLEY FATMAX,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Белгия
24.08.2022 г.

Гаранция

Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно, при условие, че:

- ◆ Продуктът е бил използван по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба.
- ◆ Продуктът е подложен на нормално износване;
- ◆ Не са извършвани ремонти от неупълномощени лица;
- ◆ Представено е доказателство за покупка.
- ◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен комплект

Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max и пълни подробности за нашето следпродажбено обслужване можете да намерите на интернет адреса ни: **www.stanley.eu/3**

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05